




TRAILER BRAKE CONTROLLER GRAND WAGONEER

www.mopar.com

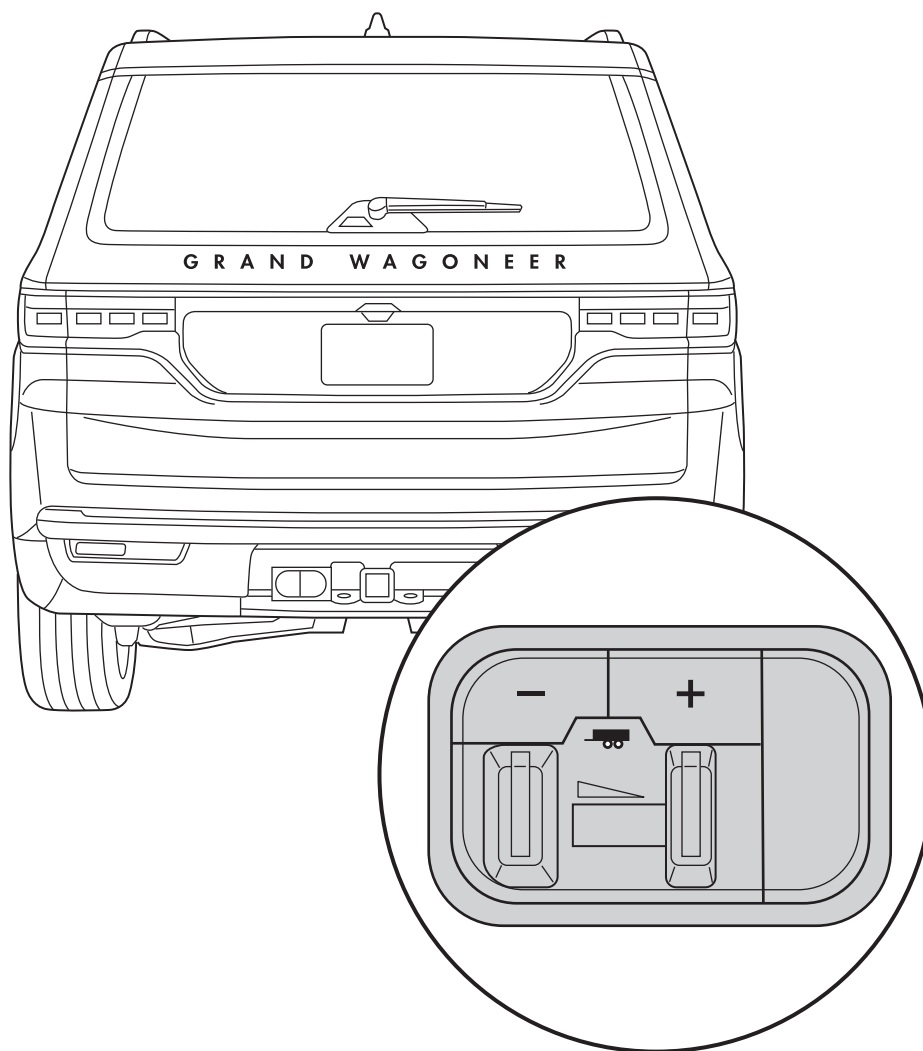





- EN** English - TRAILER BRAKE CONTROLLER
- ES** Spanish - CONTROLADOR DE FRENADO DE REMOLQUE
- FR** French - RÉGULATEUR DE FREINAGE ÉLECTRIQUE

EN **IMPORTANT:** The new lower dash panel is not provided with this kit. See the chart below to order the correct part before starting this installation procedure.

ES **IMPORTANTE:** El nuevo panel del tablero inferior no se proporciona con este kit. Consulte la tabla a continuación para pedir la pieza correcta antes de comenzar este procedimiento de instalación.

FR **IMPORTANT:** Le nouveau tableau de bord inférieur n'est pas fourni avec cette trousse. Consulter le tableau ci-dessous pour commander la bonne pièce avant de commencer l'installation.

Color and texture Color y textura Couleur et texture	Part number Número de pieza Numéro de pièce
[-D7], [X81], [XHC]	6UD911D4AA
[-X7], [X81], [XHC]	6UD91TX7AA
[-A6], [x81], [XHC]	6VS161A6AA
[-D7], [X81], [XHC]	6VS161D4AA
[-T7], [X81], [XHC]	6VS161T5AA
[-X7], [X81], [XHC]	6VS16TX7AA

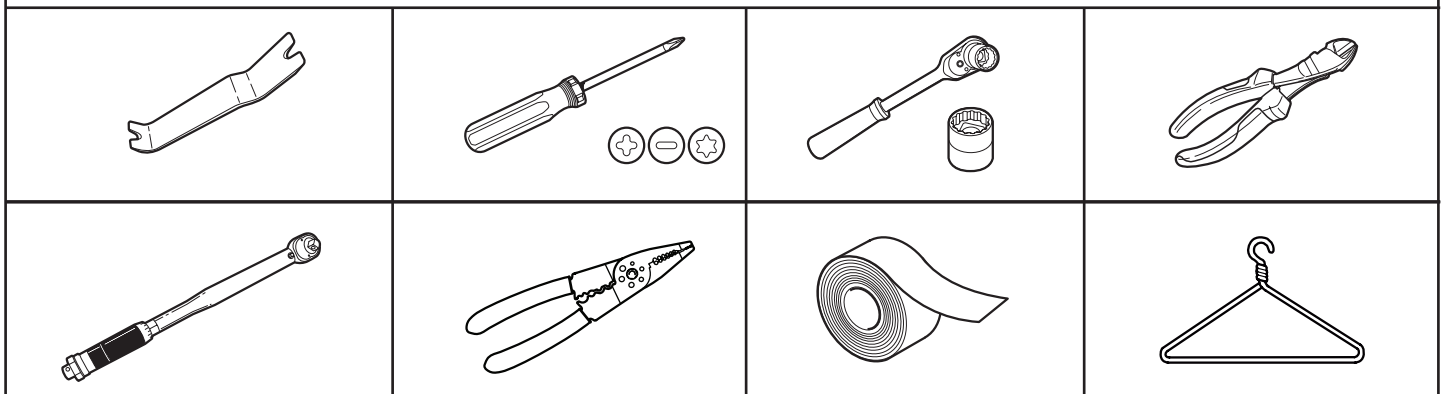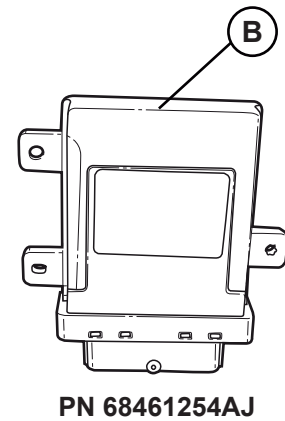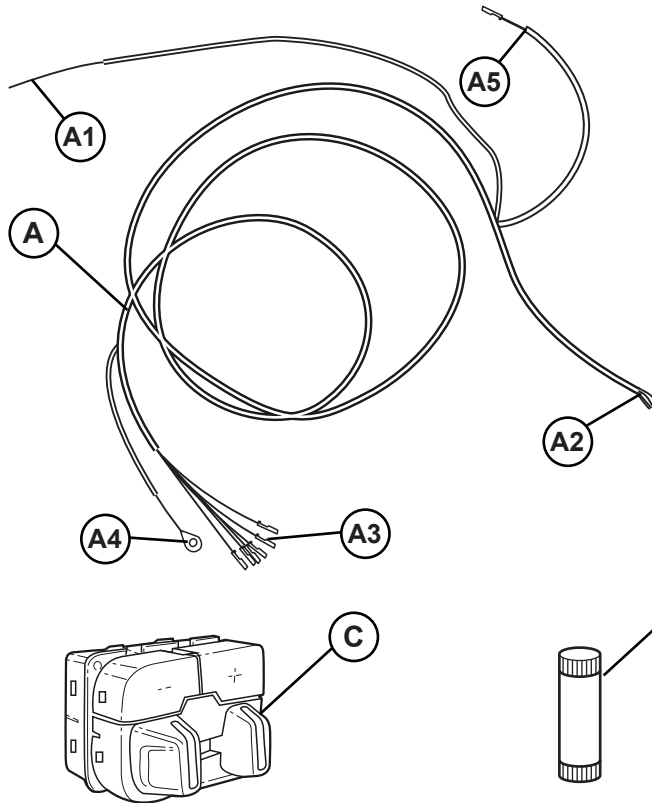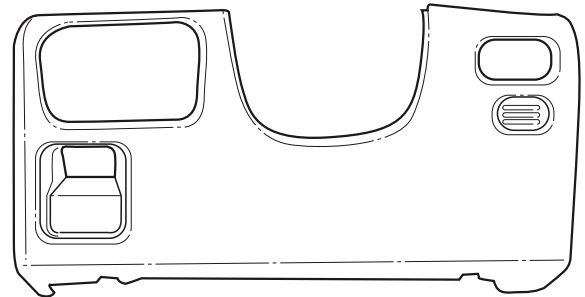

EN**Vehicle Configuration (Adding a sales code to the VIN).**

Vehicle VIN must be updated with the sales code of the added accessory to enable system functionality. Using the DealerConnect website and the wiTECH scan tool, complete the procedure below:

1. Log on the <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Click on the Service tab. Inside the Warranty Administration box, click on "Vehicle Option Updates".
3. On the Vehicle Option-Add a Sales Code Screen, enter the VIN of the vehicle and click View button.
4. On the next screen, which shows the VIN that was entered, select the sales code XHC from the list of Available Vehicle Options. Once XHC is highlighted, click the ADD button.

The sales code will now appear in the box on the right side under Selected Vehicle Option. Click Save.

Confirm that the XHC sales code has been successfully added to the VIN via DealerConnect.

1. Log on the <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Click on the Service tab. Inside the Vehicle Information Plus box, click on Single VIN Inquiry.
3. On the next screen, enter the VIN of the vehicle and odometer value. Then click Submit.
4. On the next screen, click the Options tab then scroll to the bottom of the page.
5. Under the Dealer Installed Equipment section, ensure that the sales code XHC is shown there.

Note: if the sales code is missing, the sales code may not have been added correctly and will need to be added again.

Restore Vehicle Configuration.

1. Using the scan tool click on Guided Diagnostic procedures/Diagnostic procedures or Vehicle Preparations and then select RESTORE VEHICLE CONFIGURATIONS.
2. Follow the step by step instructions on the scan tool to complete the RESTORE VEHICLE CONFIGURATION. All steps must be completed to Restore Vehicle Configuration before proceeding.

ES**Configuración del vehículo (Agregando un código de ventas al VIN).**

El VIN del vehículo debe actualizarse con el código de ventas del accesorio agregado para habilitar la funcionalidad del sistema. Utilizando el sitio web DealerConnect y la herramienta de exploración wiTECH complete el siguiente procedimiento:

1. Inicie sesión en <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Haga clic en la pestaña Servicio. Dentro del cuadro Administración de la garantía, haga clic en "Actualizaciones de las opciones del vehículo".
3. En la opción de vehículo: agregue una Pantalla de código de ventas, ingrese el VIN del vehículo y haga clic en el botón Ver.
4. En la siguiente pantalla, que muestra el VIN que se ingresó, seleccione el código de ventas XHC de la lista de Opciones de vehículo disponibles. Una vez que se resalte XHC, haga clic en el botón AGREGAR. El código de ventas ahora aparecerá en el recuadro del lado derecho debajo de la opción Vehículo seleccionado. Haga clic en Guardar.

Confirme que el código de ventas XHC se haya agregado de forma correcta al VIN a través de DealerConnect.

1. Inicie sesión en <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Haga clic en la pestaña Servicio. Dentro del cuadro Plus de información del vehículo, haga clic en Consulta de VIN único.
3. En la pantalla siguiente, ingrese el VIN del vehículo y el valor del odómetro. A continuación, haga clic en Enviar.
4. En la siguiente pantalla, haga clic en la pestaña Opciones y luego desplácese hasta la parte inferior de la página.
5. En la sección Equipos instalados por el distribuidor, asegúrese de que ahí se muestre el código de ventas XHC.

Nota: si falta el código de ventas, es posible que el código de ventas no se haya agregado de forma correcta y deberá agregarse nuevamente.

Restauración de la configuración del vehículo.

1. Con la herramienta de exploración, haga clic en Procedimientos de diagnóstico o Preparaciones del vehículo y luego seleccione RESTAURAR CONFIGURACIONES DEL VEHÍCULO.
2. Siga las instrucciones paso a paso en la herramienta de exploración para completar la RESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO. Se deben completar todos los pasos para Restaurar la configuración del vehículo antes de continuar.

FR

Configuration du véhicule (Ajout d'un code de vente au NIV).

Le NIV du véhicule doit être mis à jour avec le code de vente de l'accessoire ajouté pour activer les fonctionnalités du système. À l'aide du site Web DealerConnect et de l'outil d'analyse wiTECH, procédez comme suit:

1. Connectez-vous à <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Cliquez sur l'onglet Service. Dans la section Administration de la garantie, cliquez sur «Mises à jour des options du véhicule».
3. Sur l'écran Options véhicule-Ajouter un code de vente, saisissez le NIV du véhicule et cliquez sur le bouton Afficher.
4. Sur l'écran suivant, qui affiche le NIV saisi, sélectionnez le code de vente XHC dans la liste des options disponibles pour le véhicule. Lorsque XHC est en surbrillance, cliquez sur le bouton AJOUTER. Le code de vente apparaîtra maintenant dans la section à droite sous Options du véhicule sélectionnées. Cliquez sur Enregistrer.

Confirmez que le code de vente XHC a bien été ajouté au VIN à l'aide de DealerConnect.











1. Connectez-vous à <https://dealerconnect.chrysler.com>
2. Cliquez sur l'onglet Service. Dans la section Informations Additionnelles sur le véhicule, cliquez sur Informations sur le NIV.
3. Sur l'écran suivant, saisissez le NIV du véhicule et la valeur inscrite à l'odomètre. Puis cliquez sur Soumettre.
4. Sur l'écran suivant, cliquez sur l'onglet Options, puis faites défiler vers le bas de la page.
5. Sous la section Équipement installé par le concessionnaire, assurez-vous que le code de vente XHC soit affiché.


Remarque: si le code de vente n'apparaît pas, le code de vente n'a peut-être pas été ajouté correctement et devra être ajouté de nouveau.


Restaurer la configuration du véhicule.

1. À l'aide de l'outil d'analyse, cliquez sur Procédures de diagnostic ou Préparations du véhicule, puis sélectionnez RESTAURER LES CONFIGURATIONS DU VÉHICULE.
2. Suivez les instructions étape par étape sur l'outil d'analyse pour terminer la RESTAURATION DE LA CONFIGURATION DU VÉHICULE. Toutes les étapes pour restaurer la configuration du véhicule doivent être complétées avant de continuer.



	BK	WH	GY	GN	RD	BU	YE	BN	VT	OG
EN	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange
ES	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	naranja
FR	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange

	EN	Symbol description	ES	Descripción del símbolo	FR	Description du symbole
		Position / location		Posición/ubicación		Position/emplacement
		Movement		Sentido del movimiento		Mouvement
		Disconnect / detach		Desconectar/quitar		Déconnecter/détacher
		Connect / attach		Conectar/poner		Connecter/attacher
		Left & right side of the vehicle		Lado izquierdo y derecho del vehículo		Côté gauche et droit du véhicule
		See workshop manual		Consultar el manual del taller		Se référer au manuel d'atelier
		Look at page nr. ...		Mirar en la página nº...		Se référer à la page nº ...
		Attention / important advice		Atención/aviso importante		Attention/mise en garde
		Vehicle part		Pieza de vehículo		Pièce du véhicule
		Vehicle Forward Direction		Dirección frontal del vehículo		Véhicule à traction avant



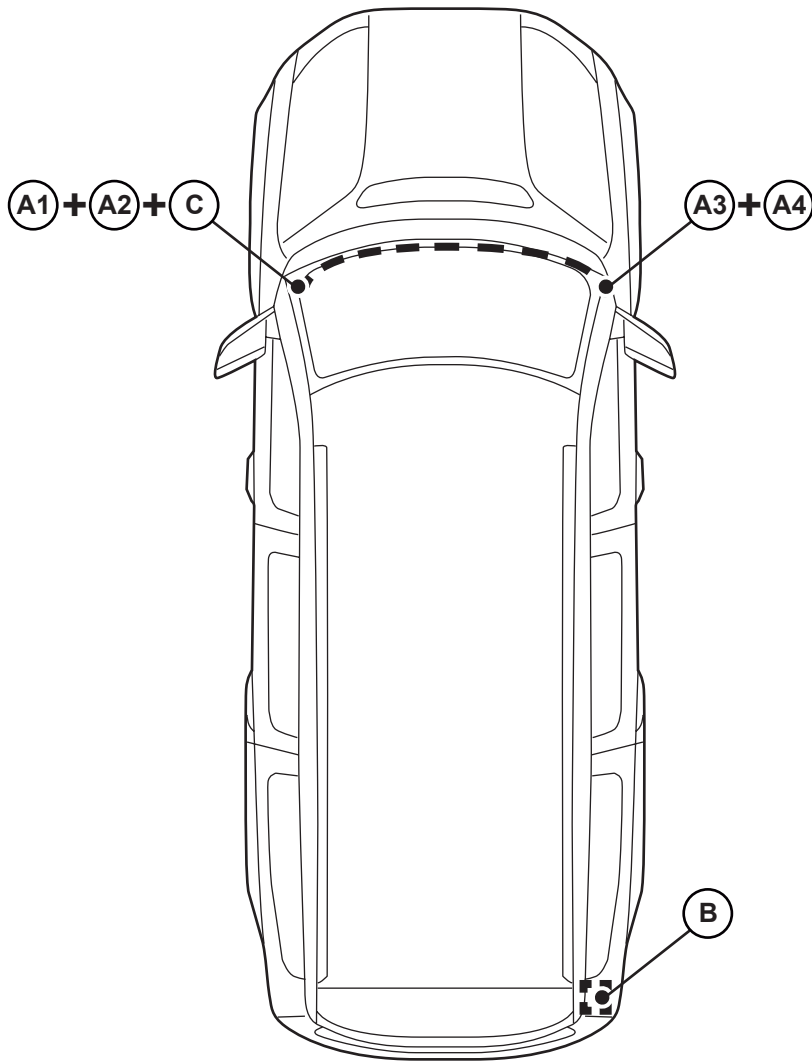


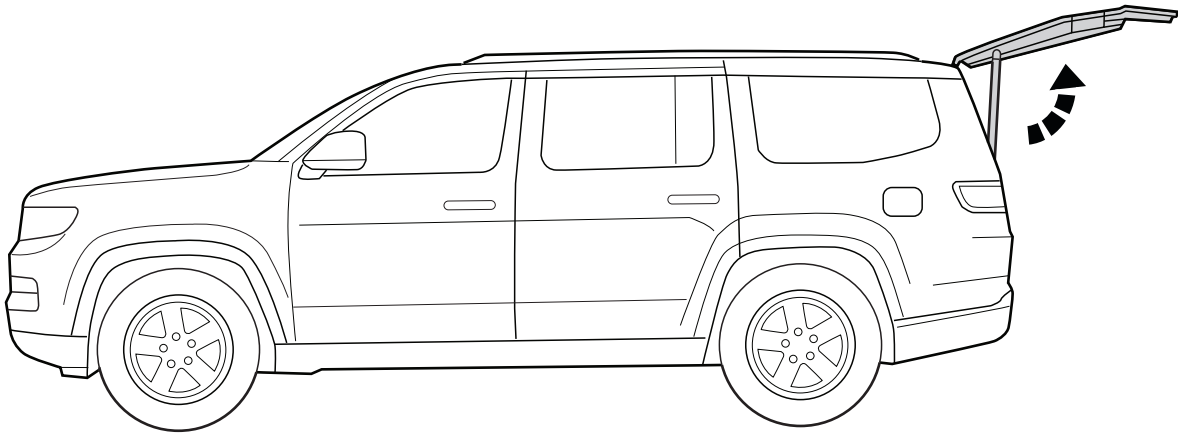


1

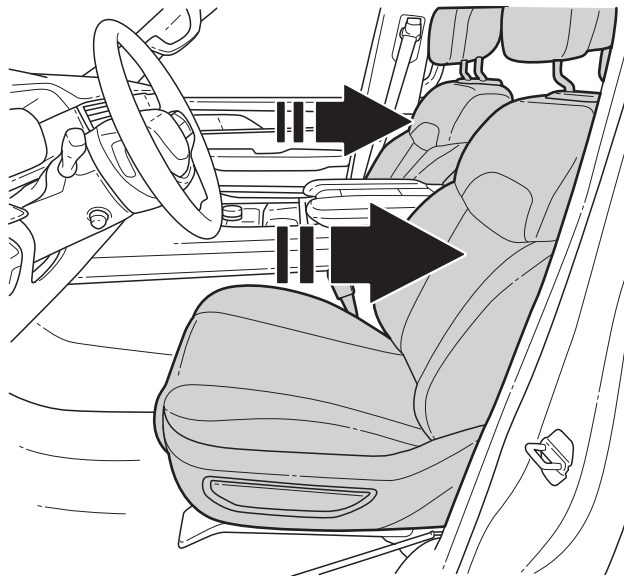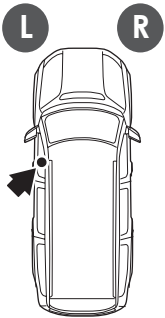


2

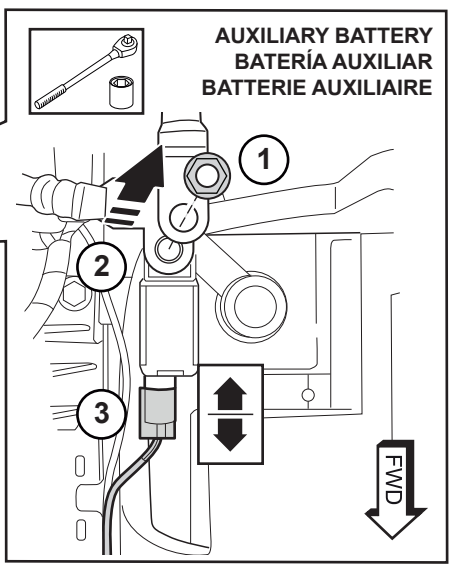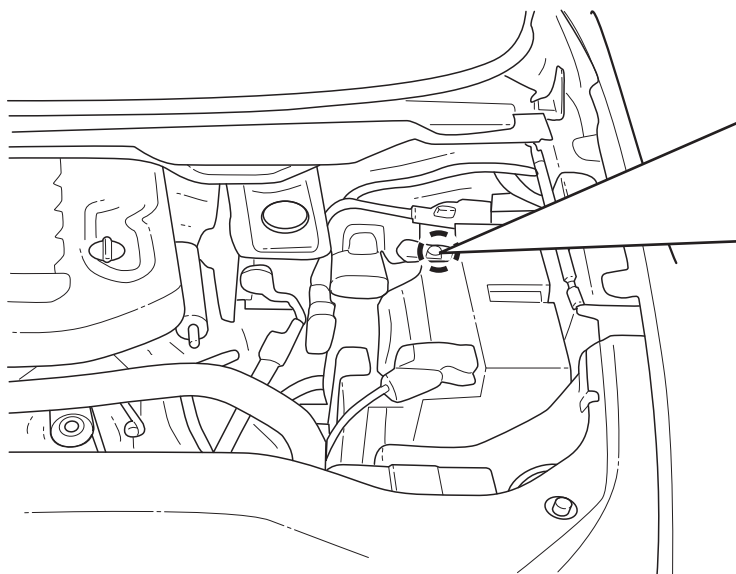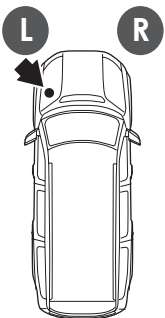


3

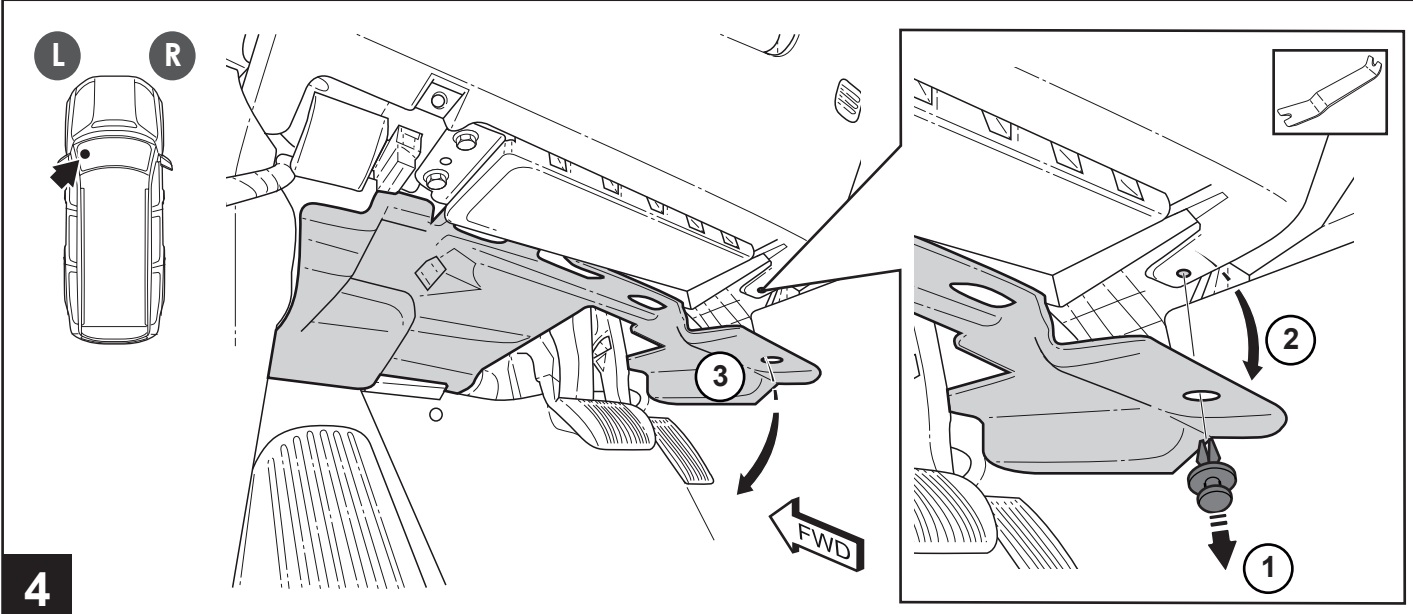



4

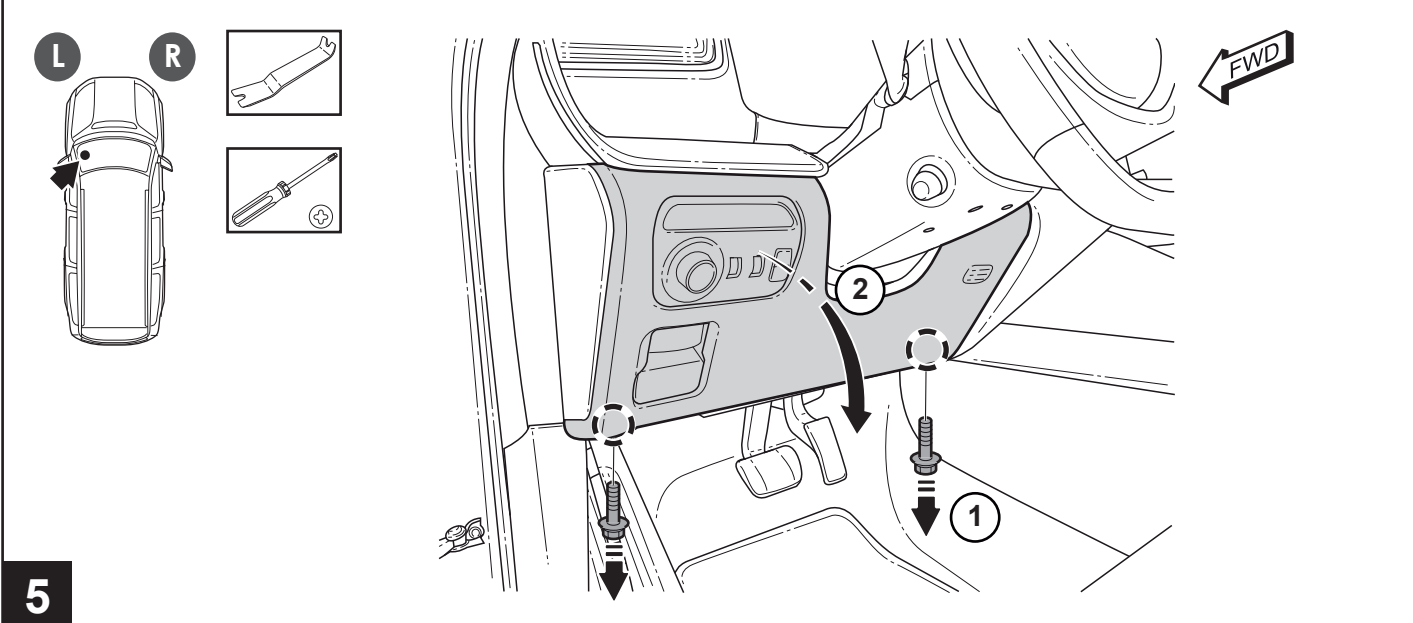



5

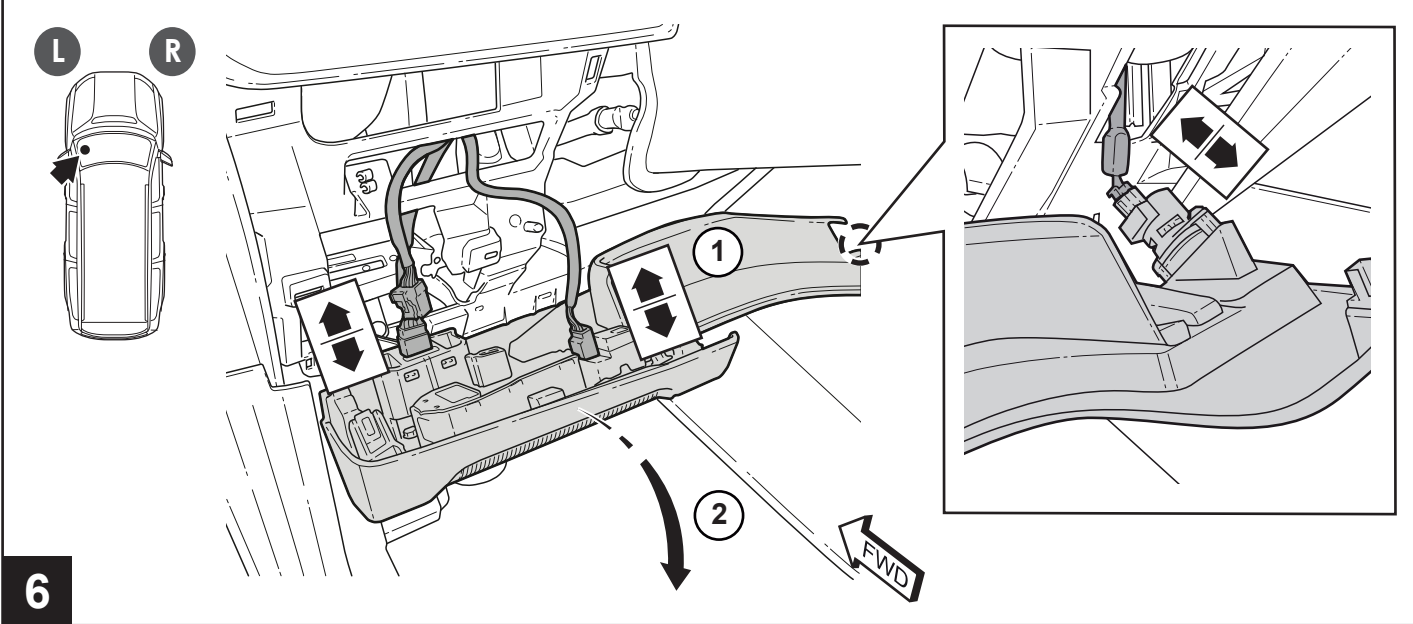

6

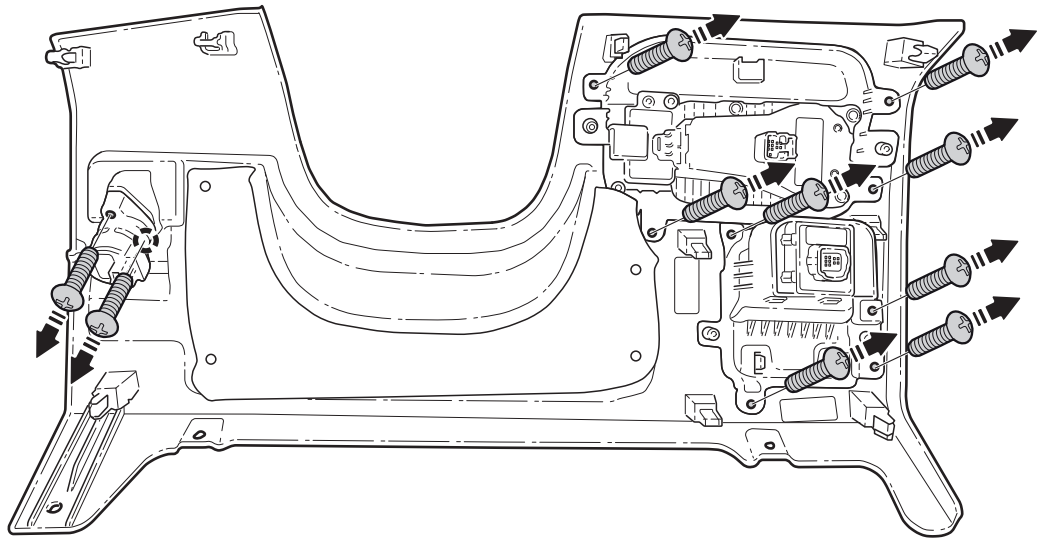


7

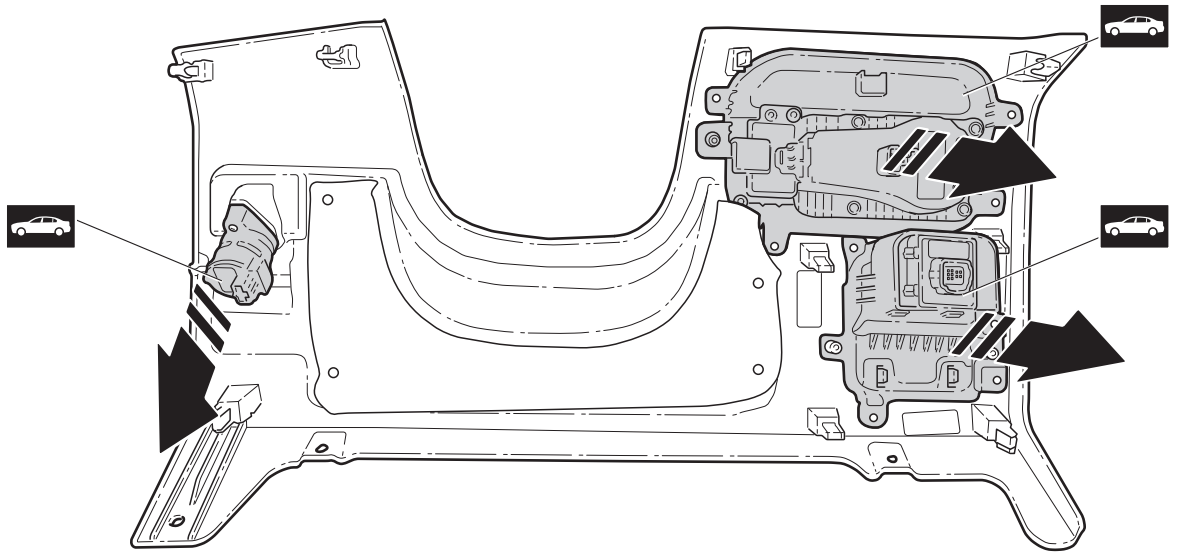


8

NEW PANEL
NUEVO PANEL
NOUVEAU TABLEAU DE BORD

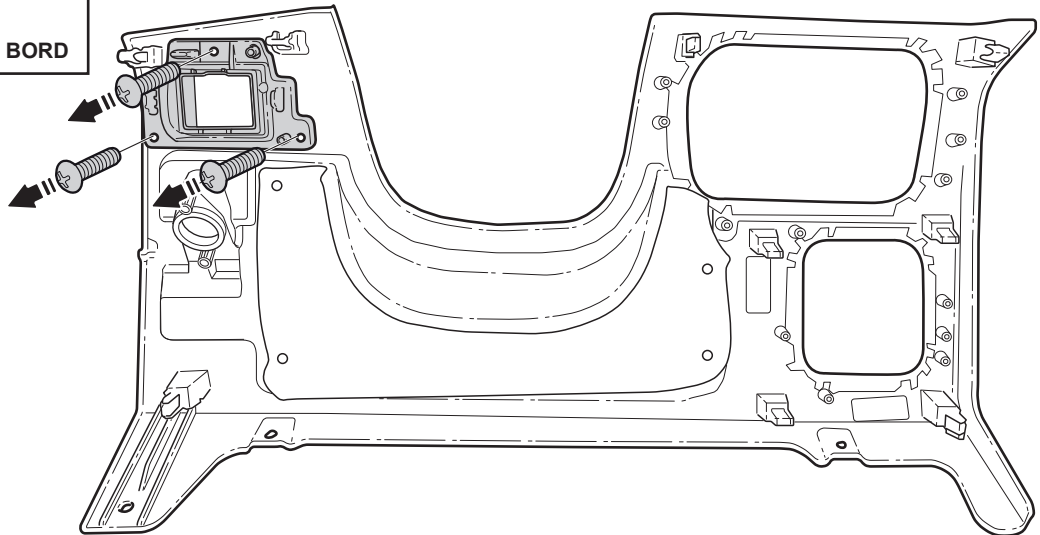


9


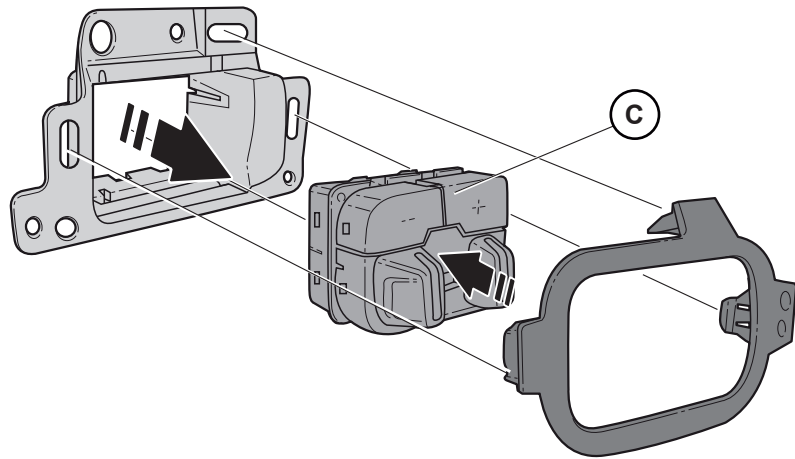


10




NEW PANEL
NUEVO PANEL
NOUVEAU TABLEAU DE BORD



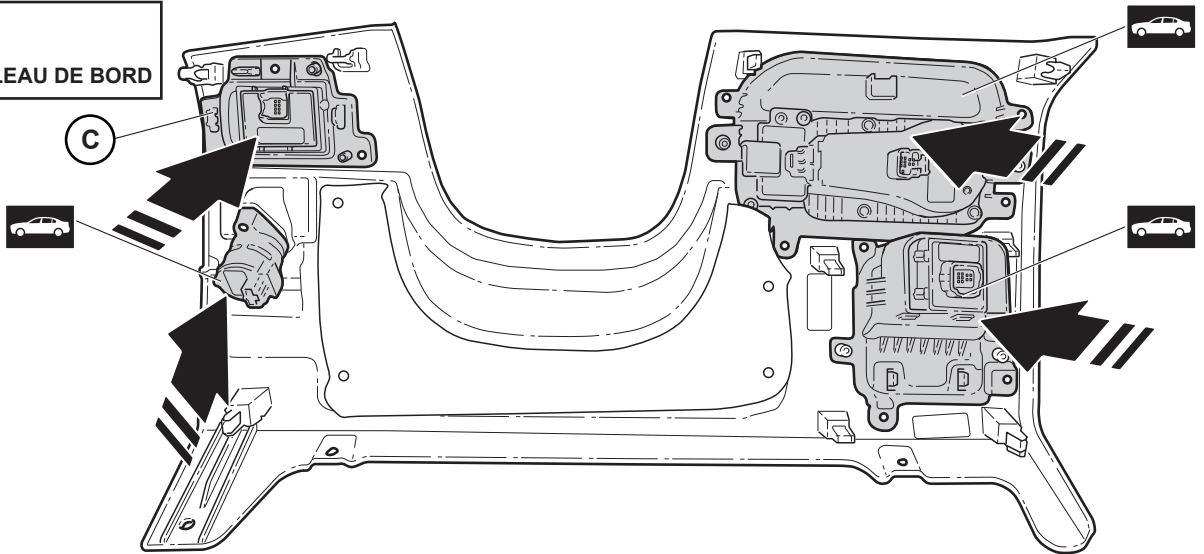



11

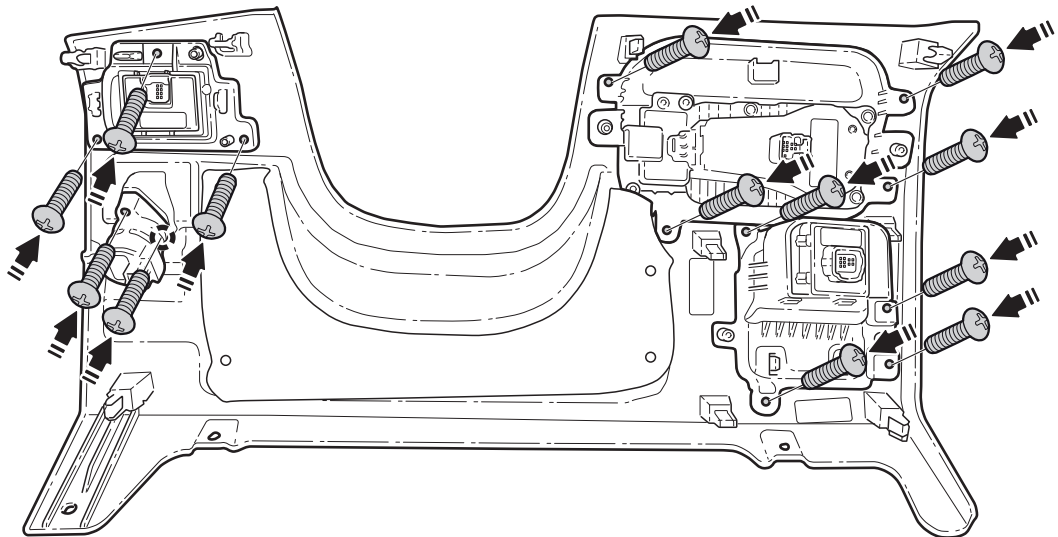



12

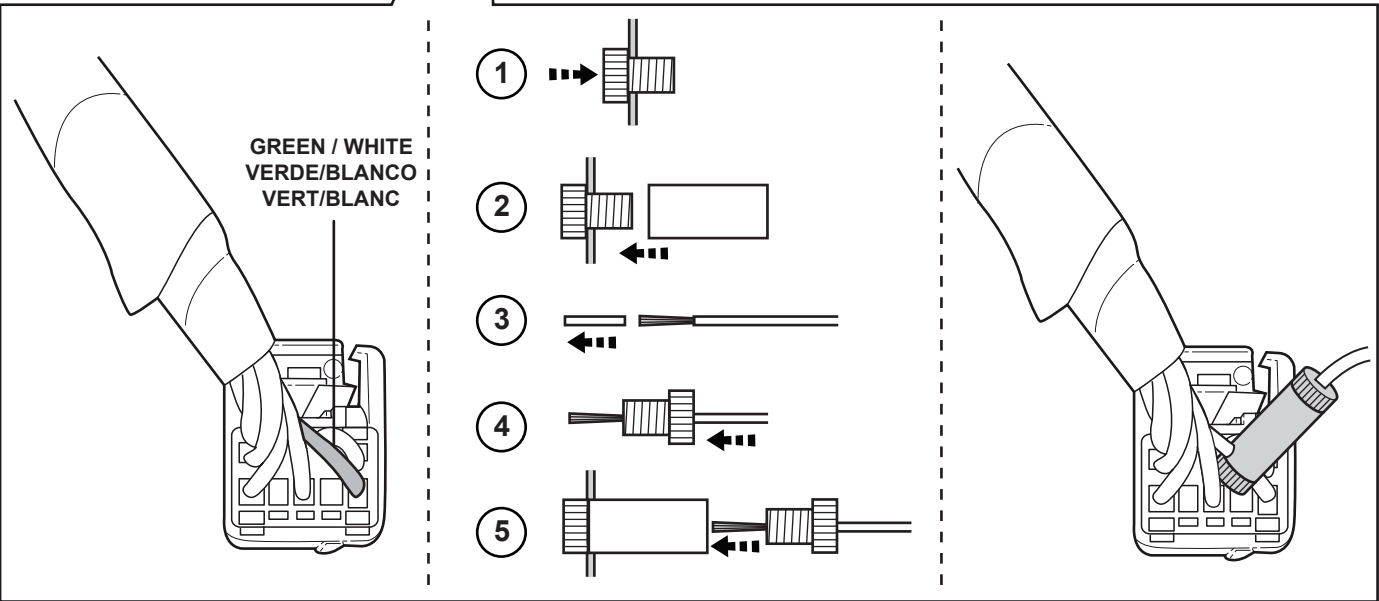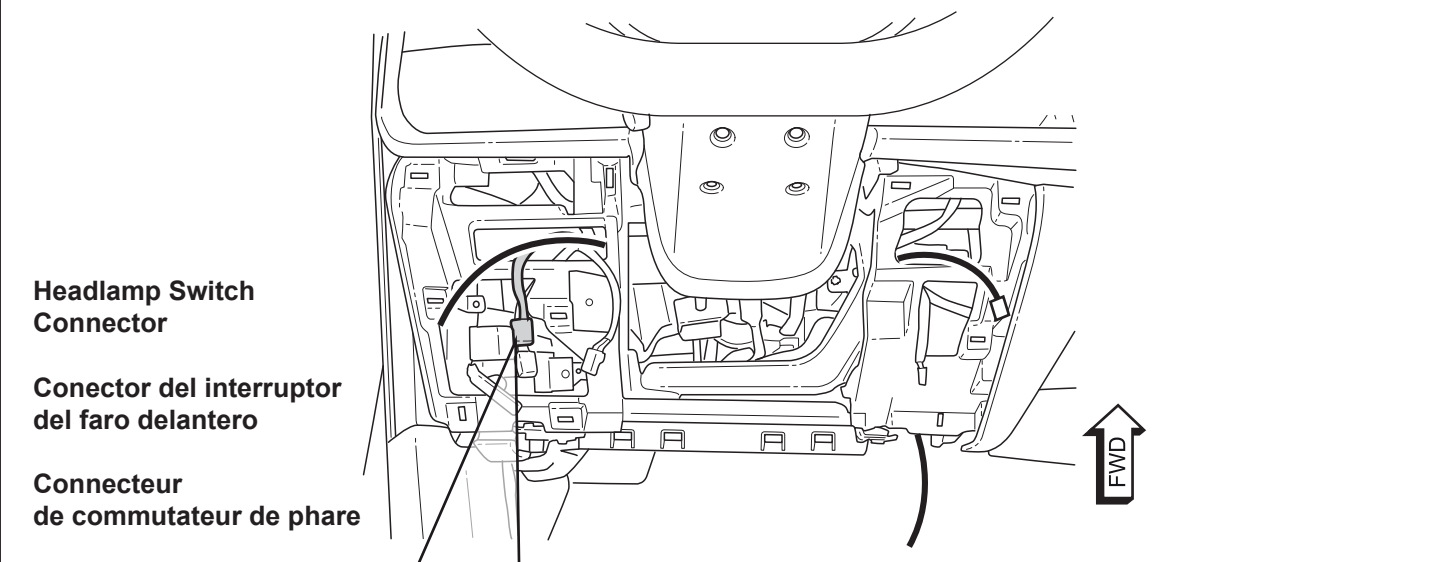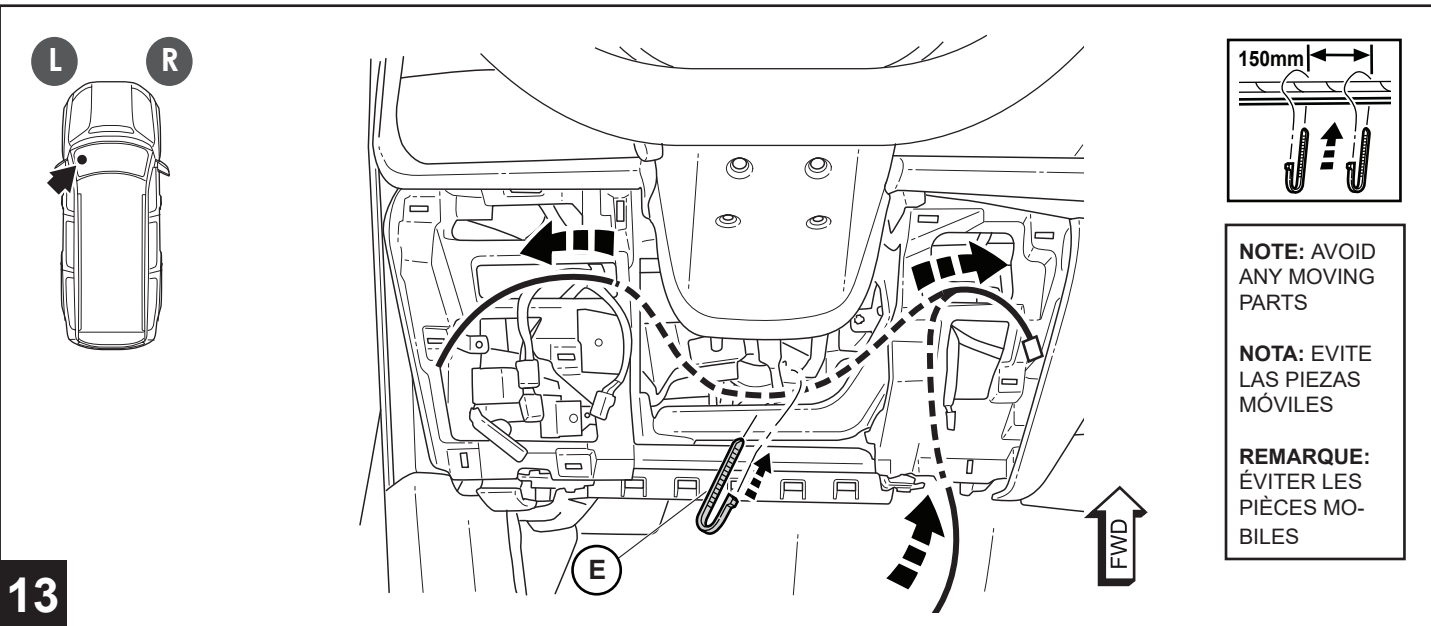

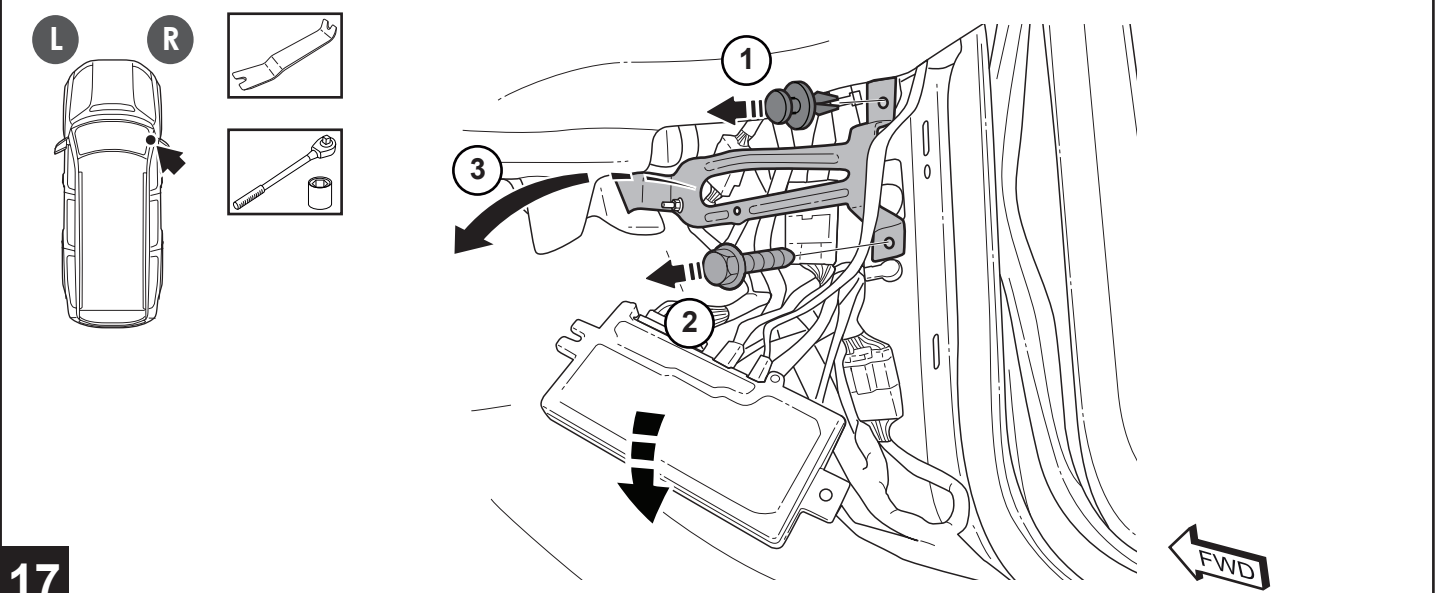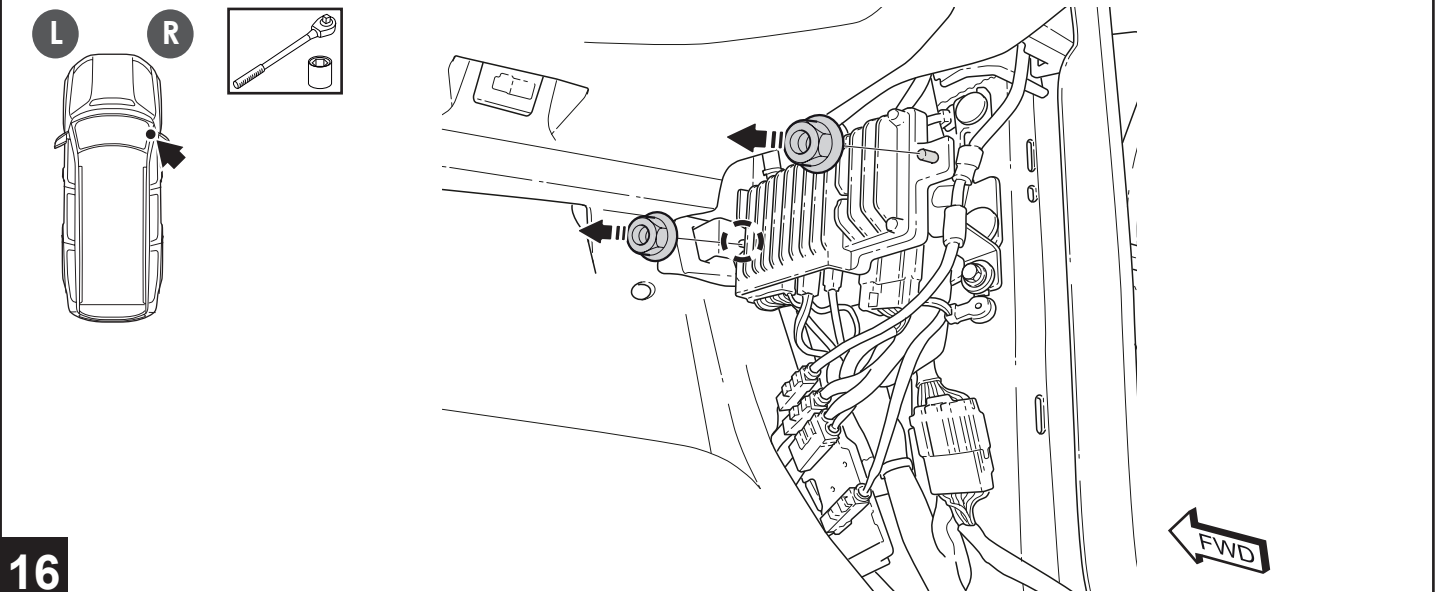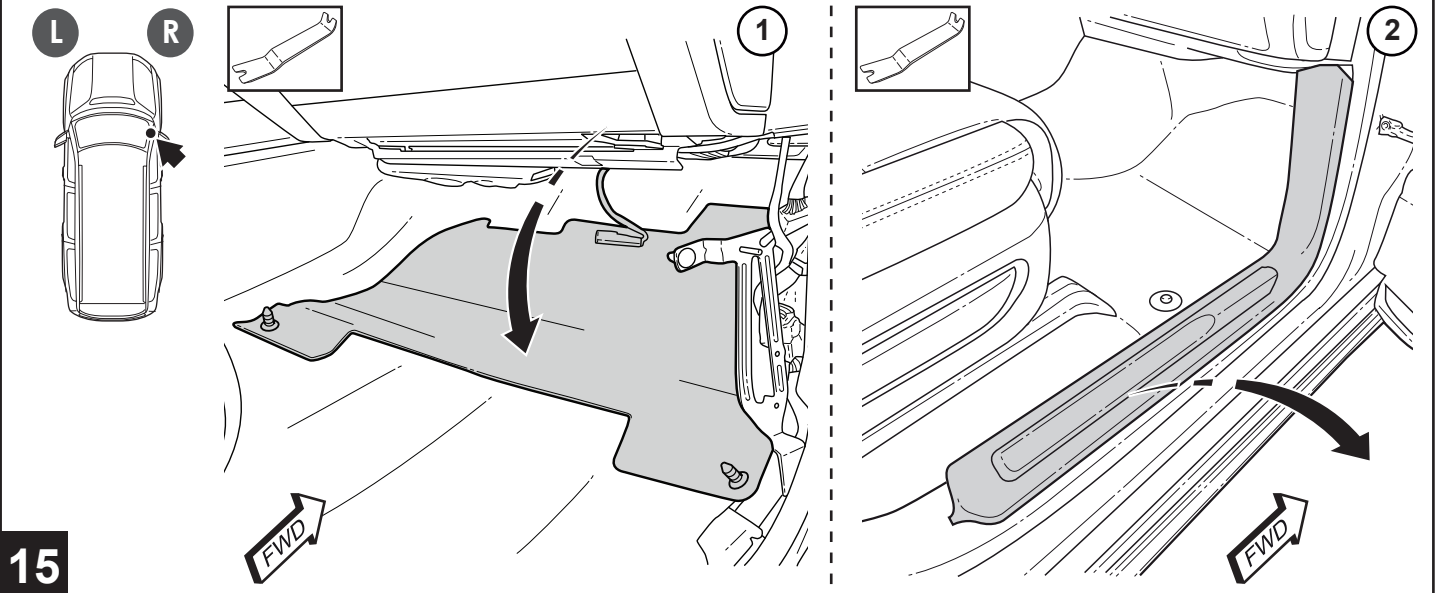


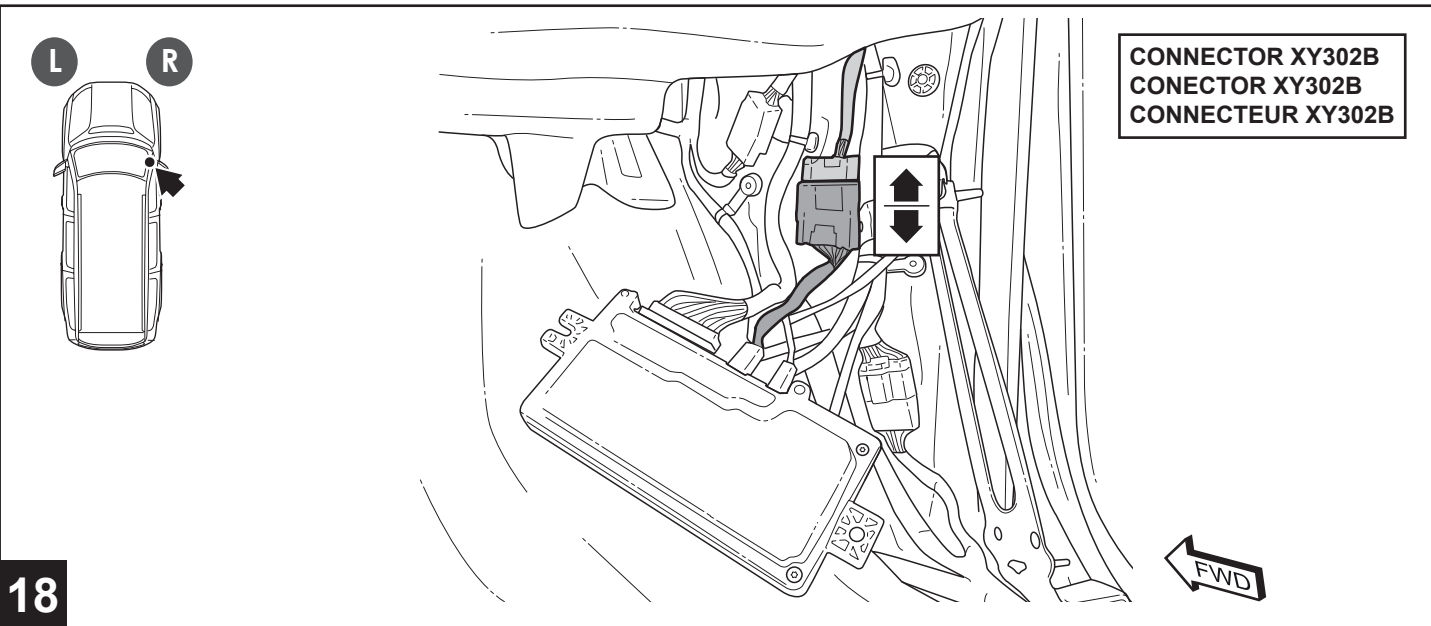


18

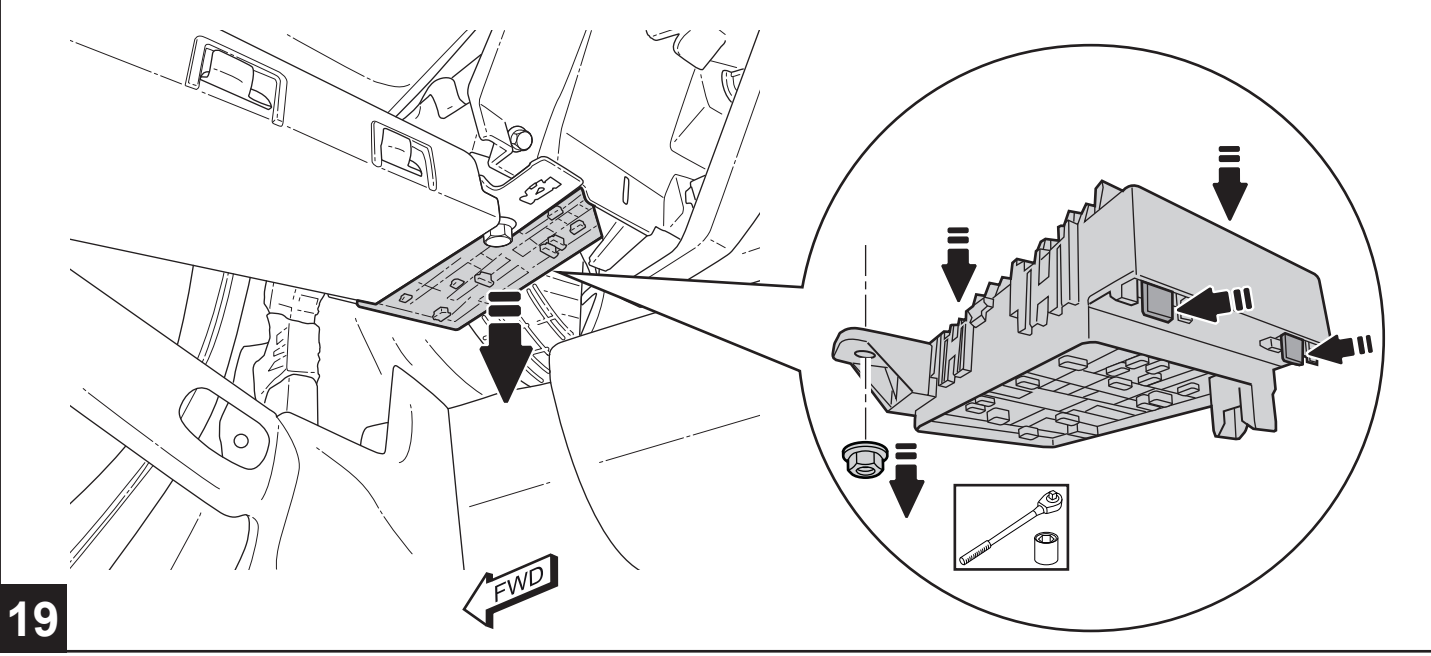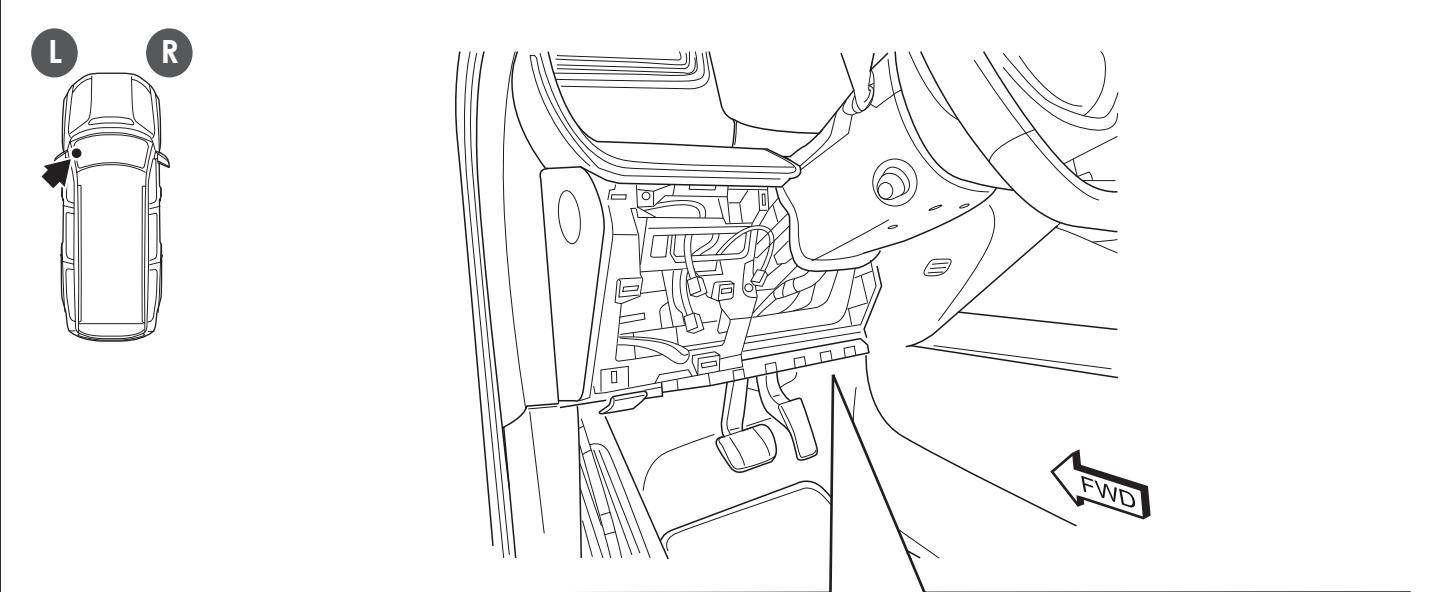


19

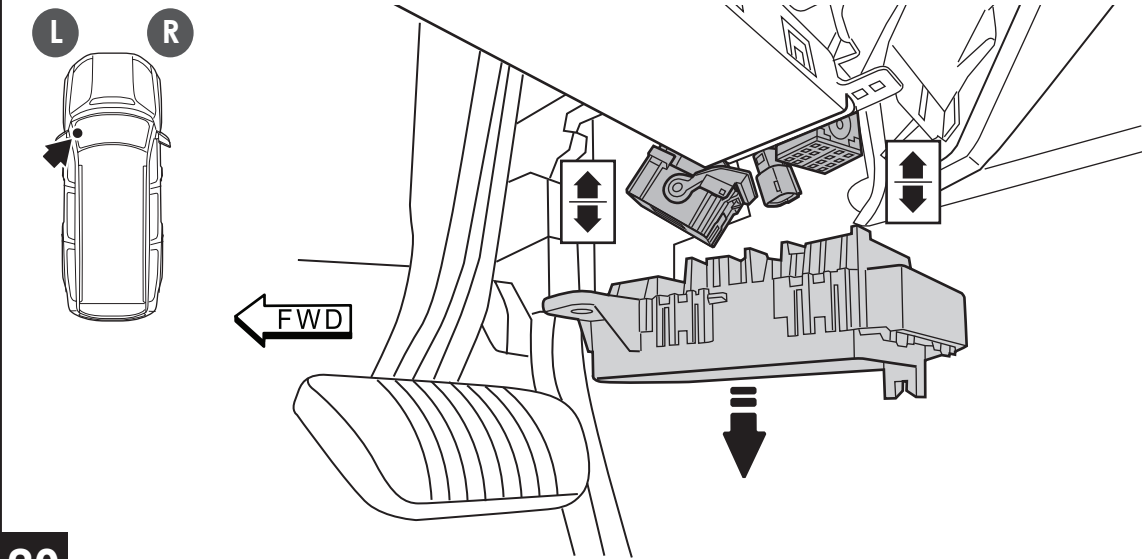

20

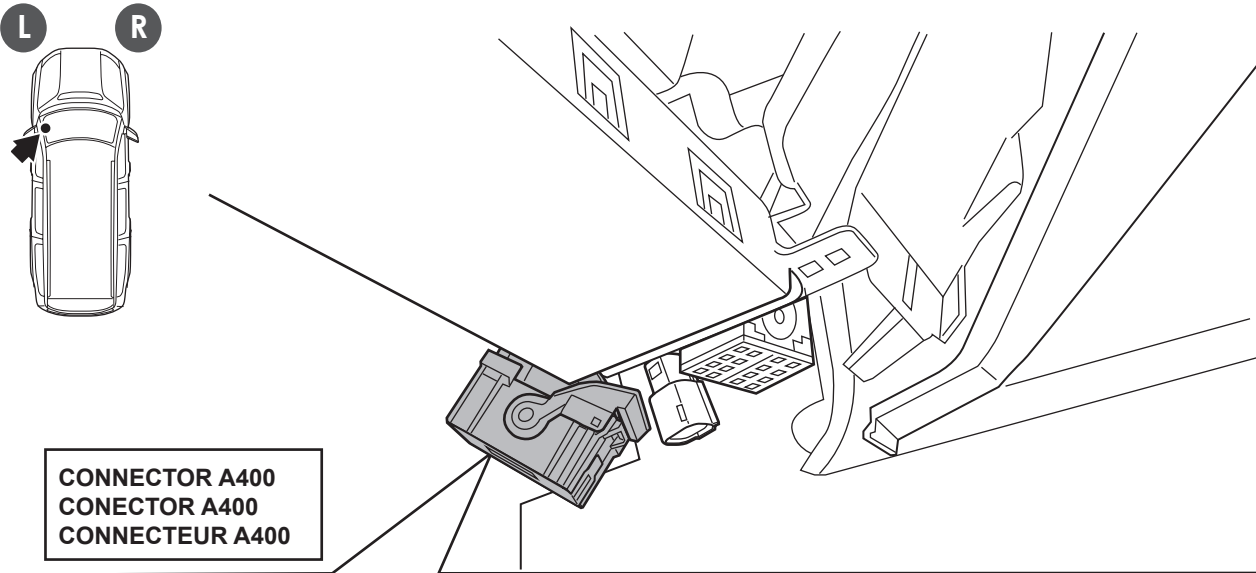




CONNECTOR A400
CONECTOR A400
CONNECTEUR A400

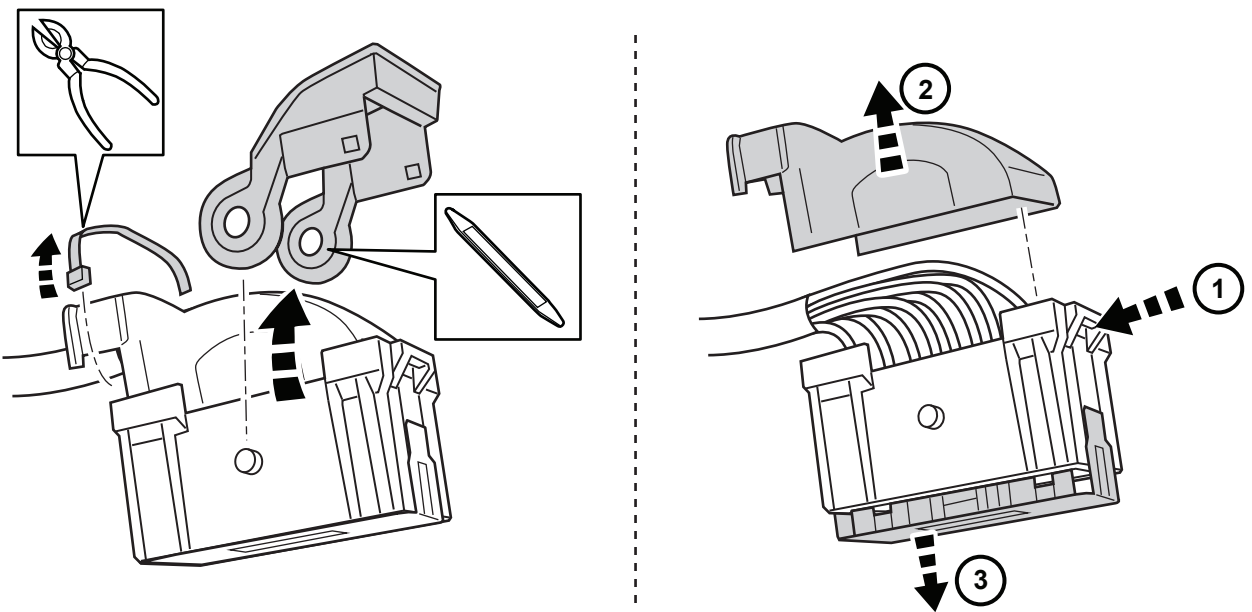


21

NOTE: If Pin 9 is populated, remove the wire and tape it back on the harness.
NOTA: Si la clavija 9 está conectada, retire el cable y vuelva a pegarlo con cinta al arnés.
REMARQUE: Si la broche 9 est utilisée, retirer le câble et l'attacher au faisceau avec du ruban adhésif.

Viewed from wire insertion side.
Visto desde el lado de inserción del cable.
Vue du côté d'insertion du câble.

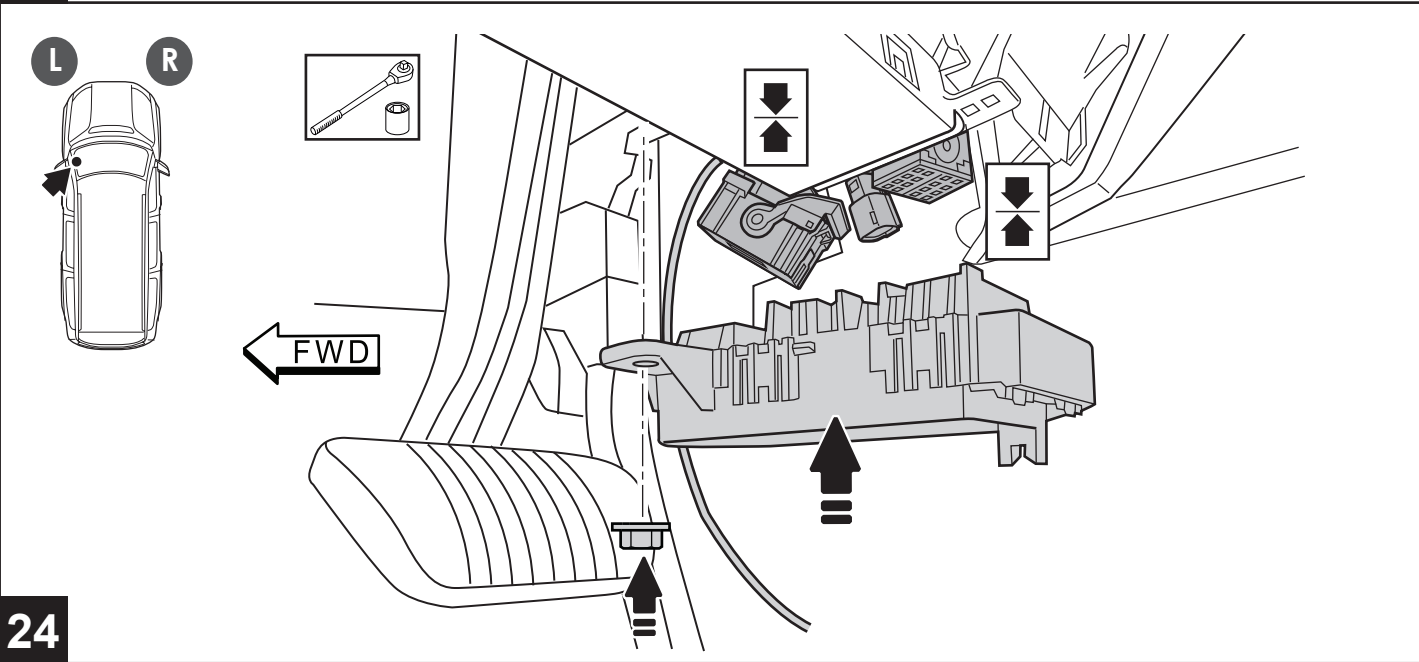
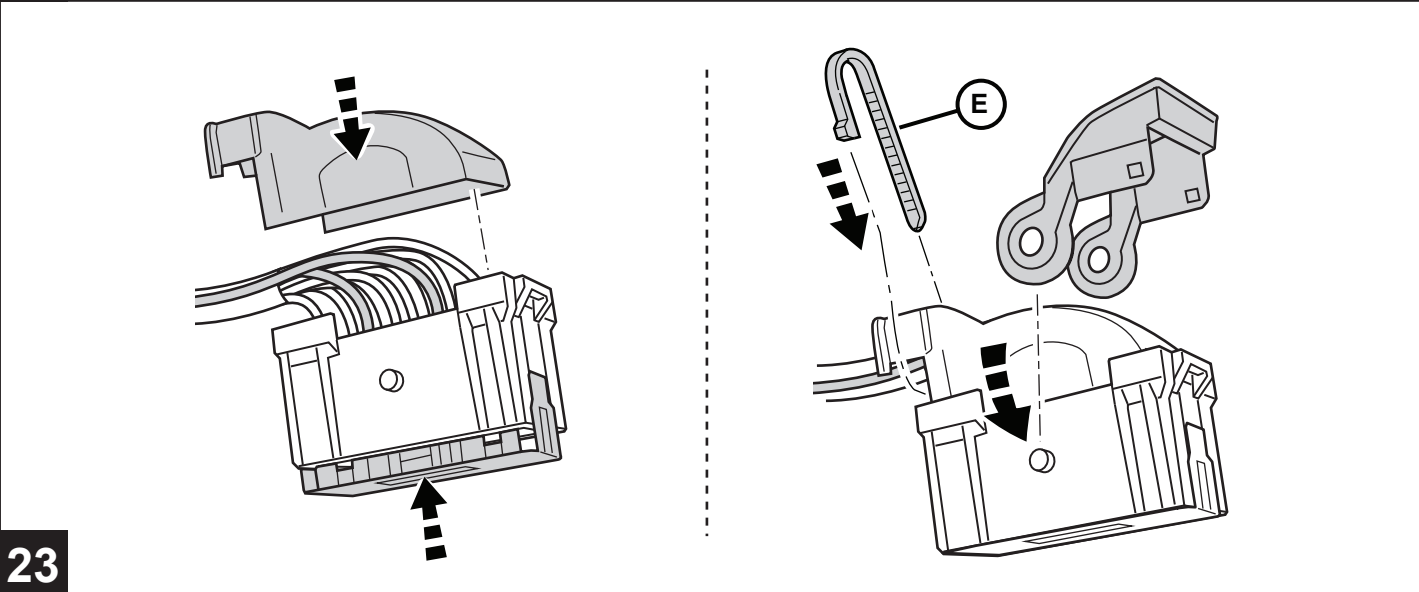
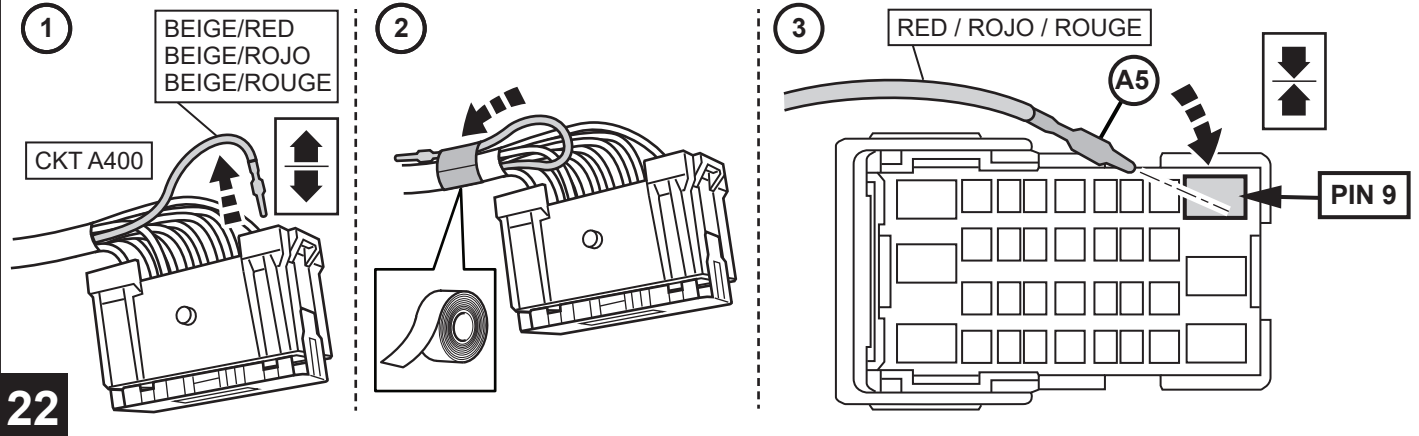


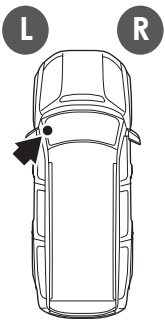


NOTE: For the following steps 25 through 28, be sure to avoid any sharp edges. Do not secure the harness to any moving components.

NOTA: Para los siguientes pasos del 25 al 28, asegúrese de evitar los bordes filosos. No asegure el arnés a ningún componente en movimiento.


REMARQUE: Pour les étapes 25 à 28 suivantes, évitez tout bord coupant. Ne pas fixer le harnais à des composants mobiles.

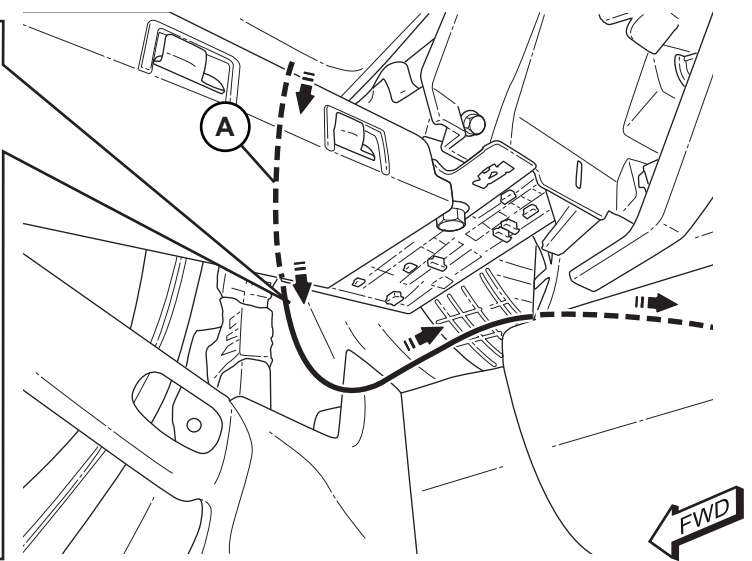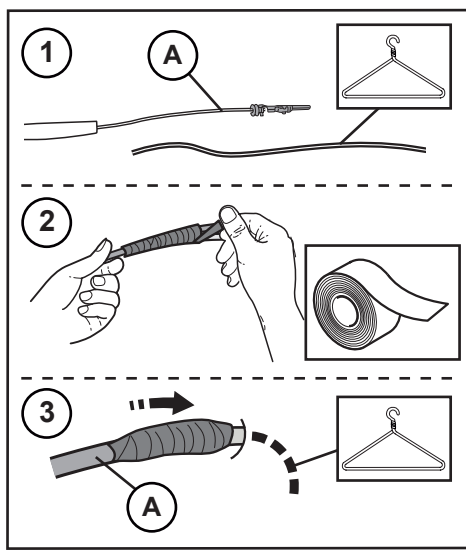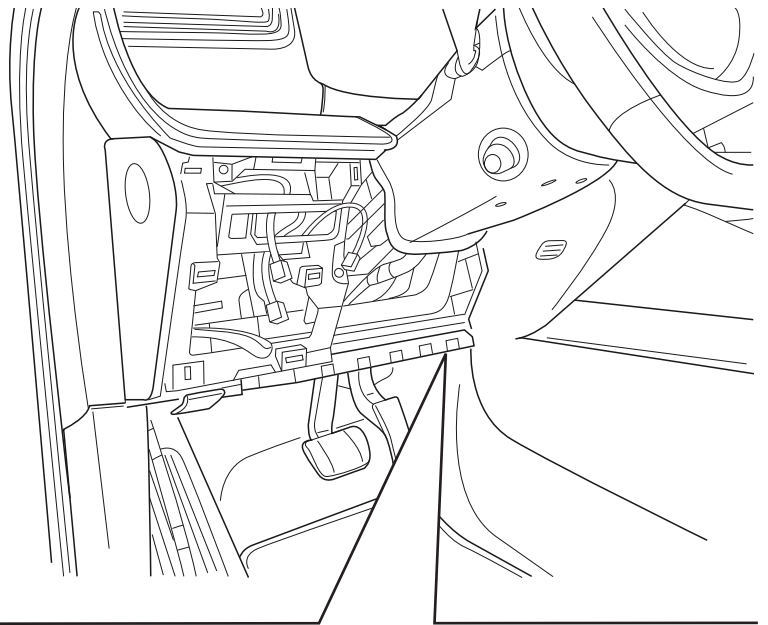


25

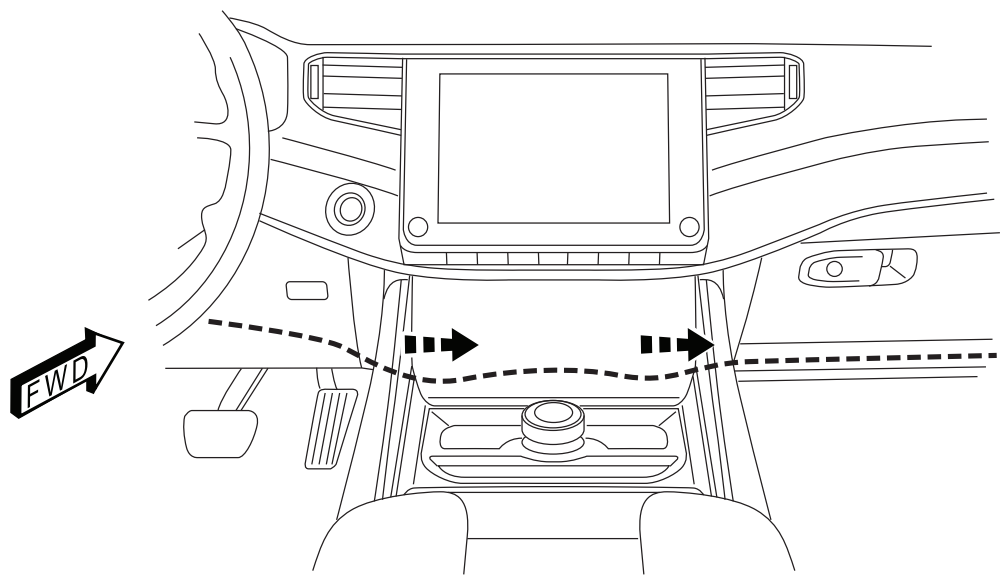

26

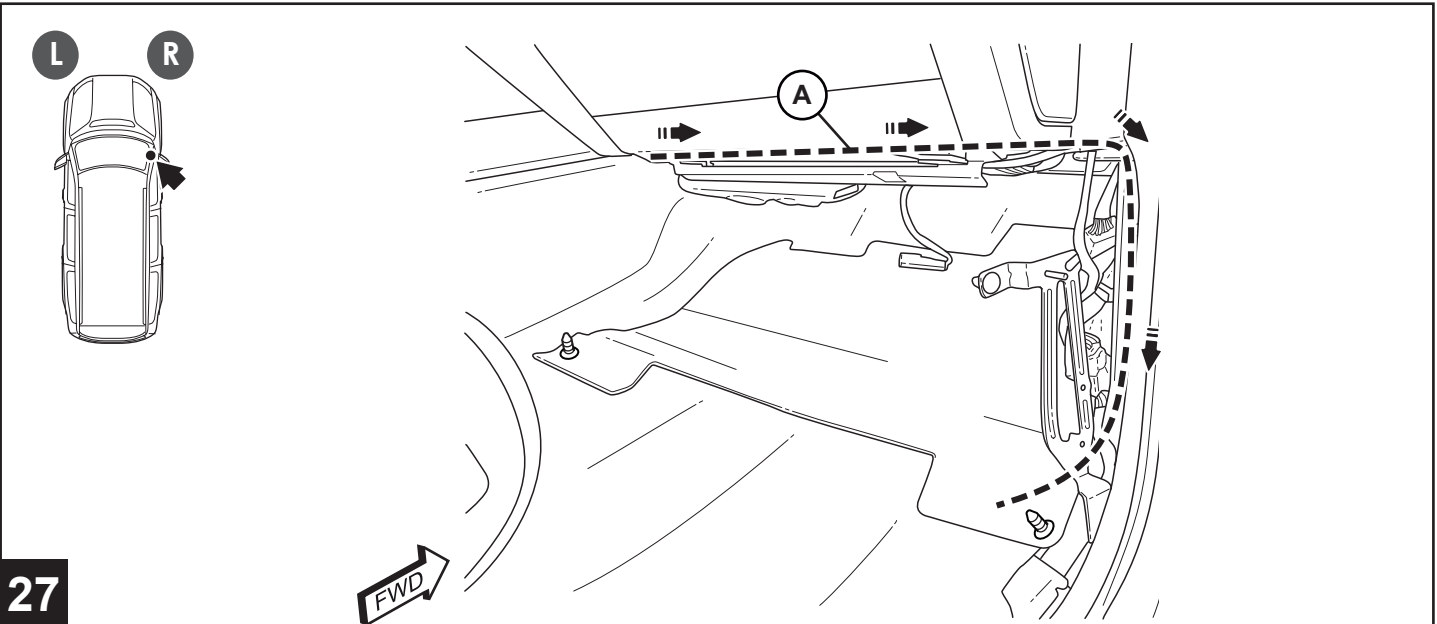


27

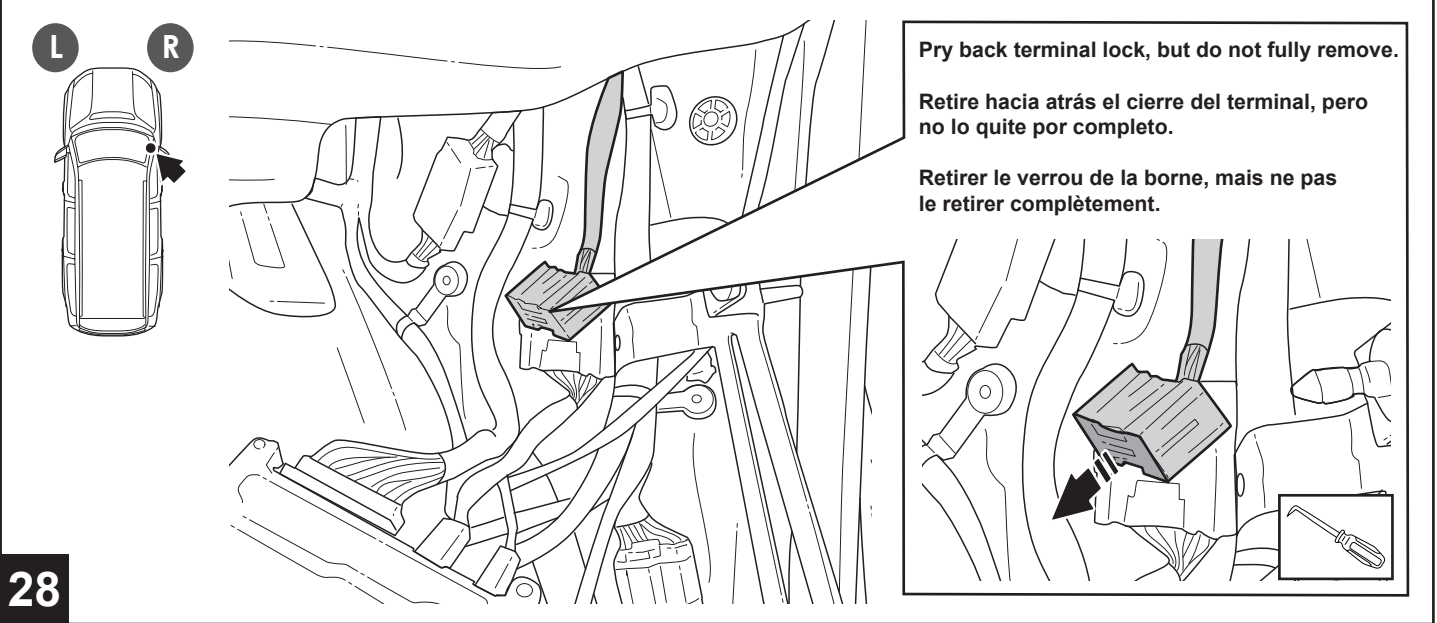




28




Pry back terminal lock, but do not fully remove.
 Retire hacia atrás el cierre del terminal, pero no lo quite por completo.
 Retirer le verrou de la borne, mais ne pas le retirer complètement.

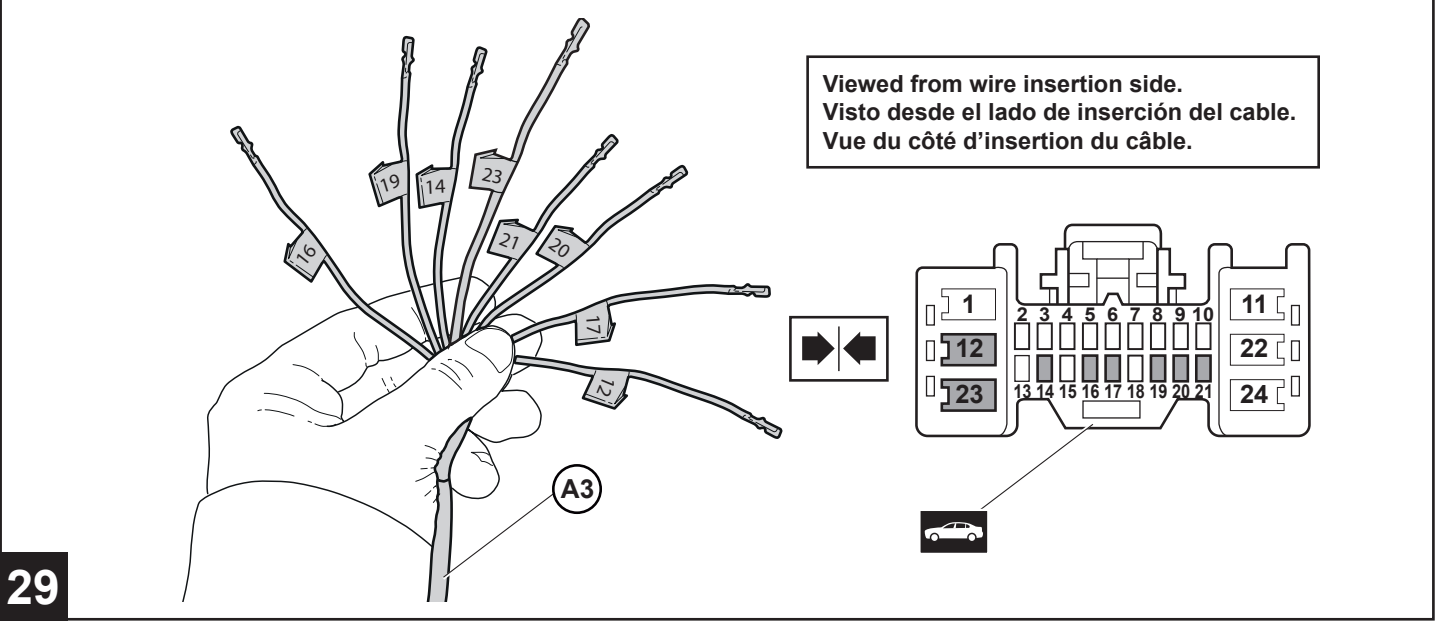




29




Viewed from wire insertion side.
 Visto desde el lado de inserción del cable.
 Vue du côté d'insertion du câble.

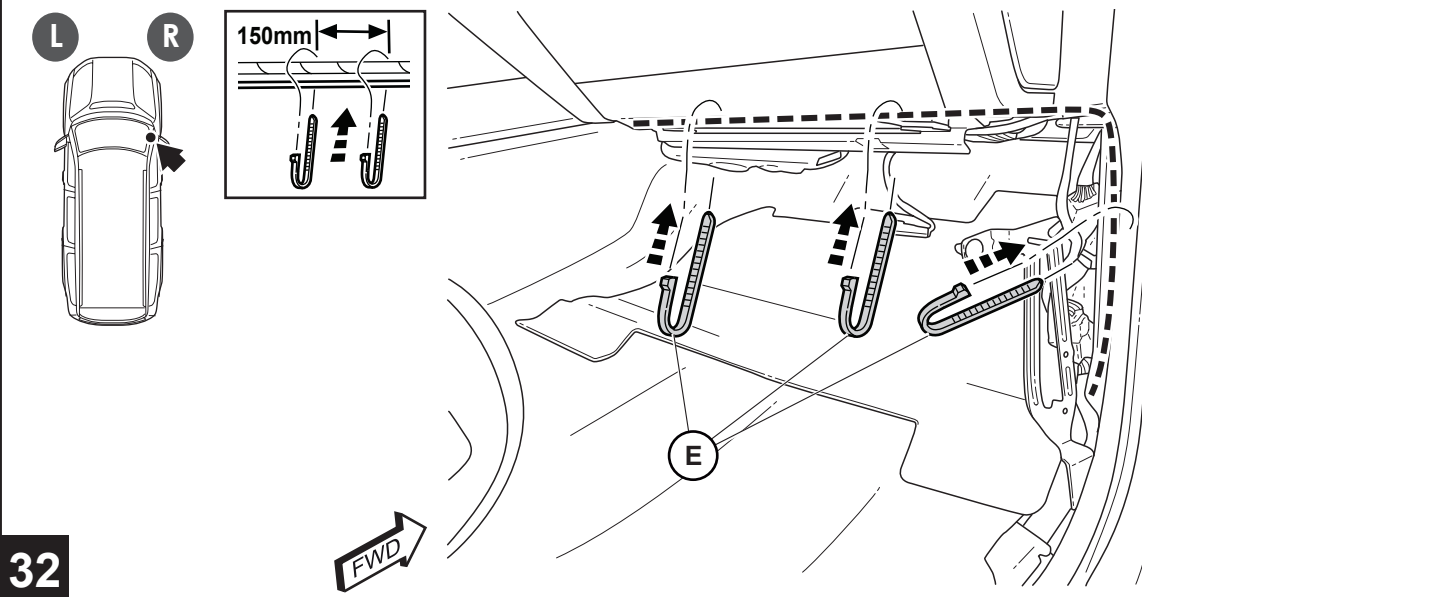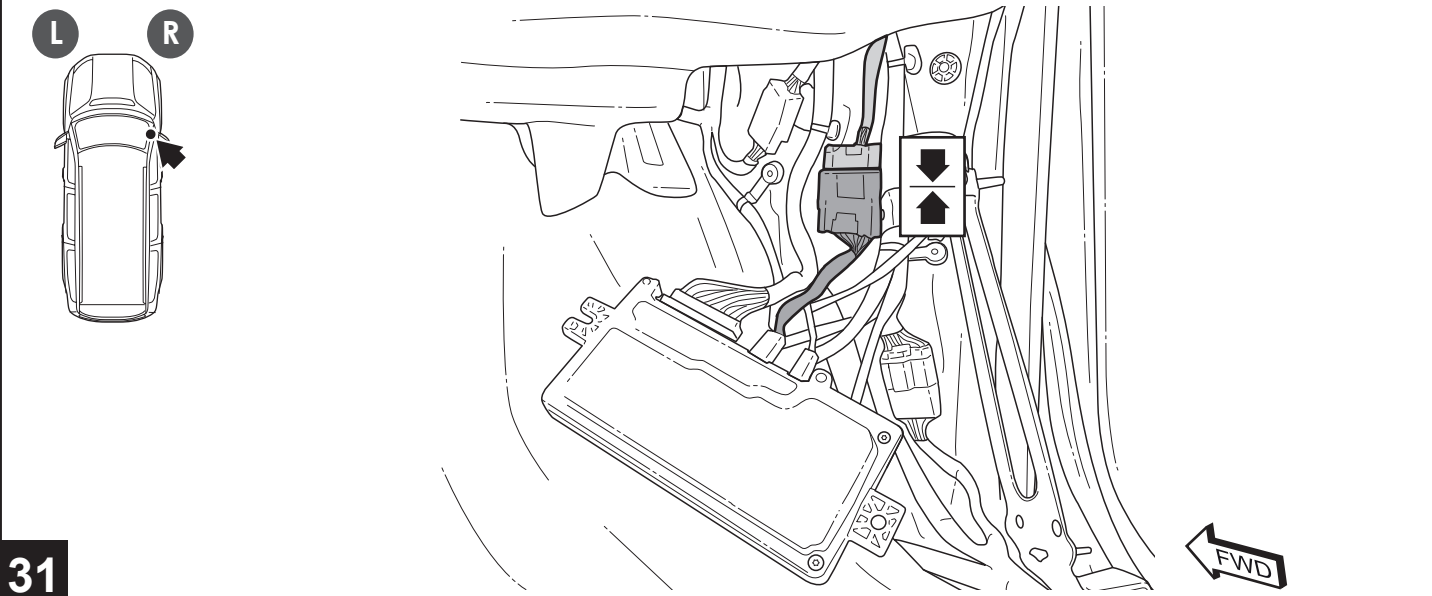
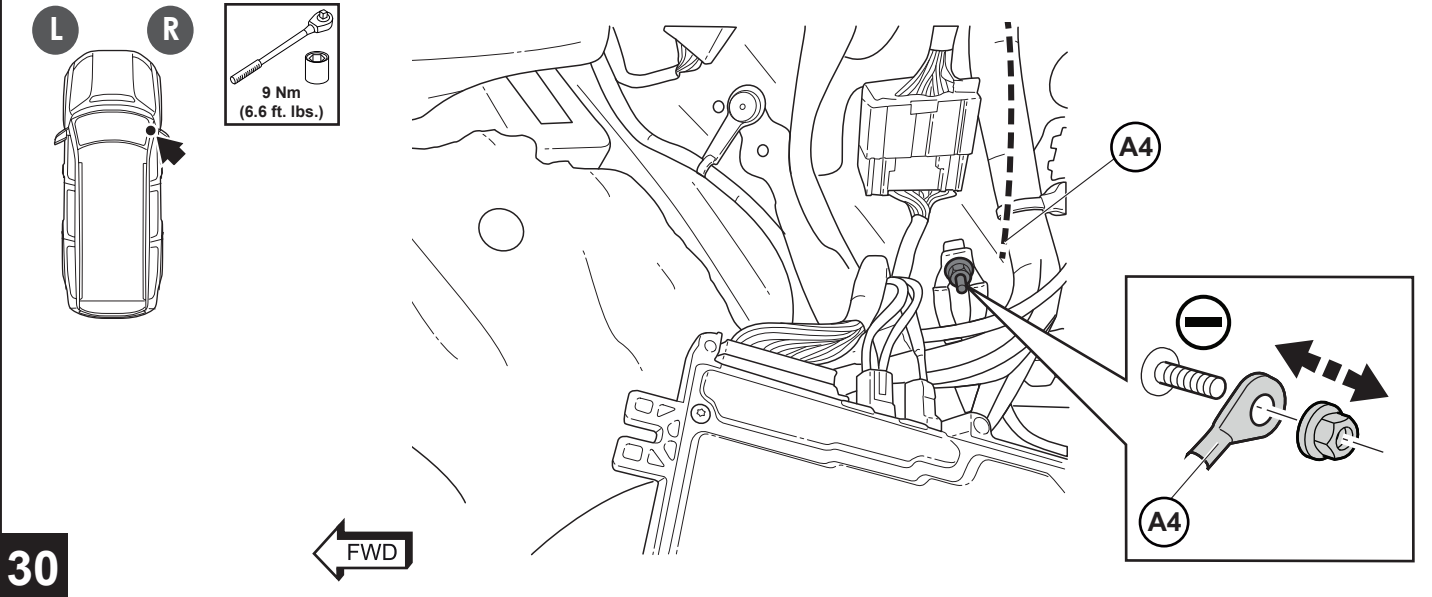


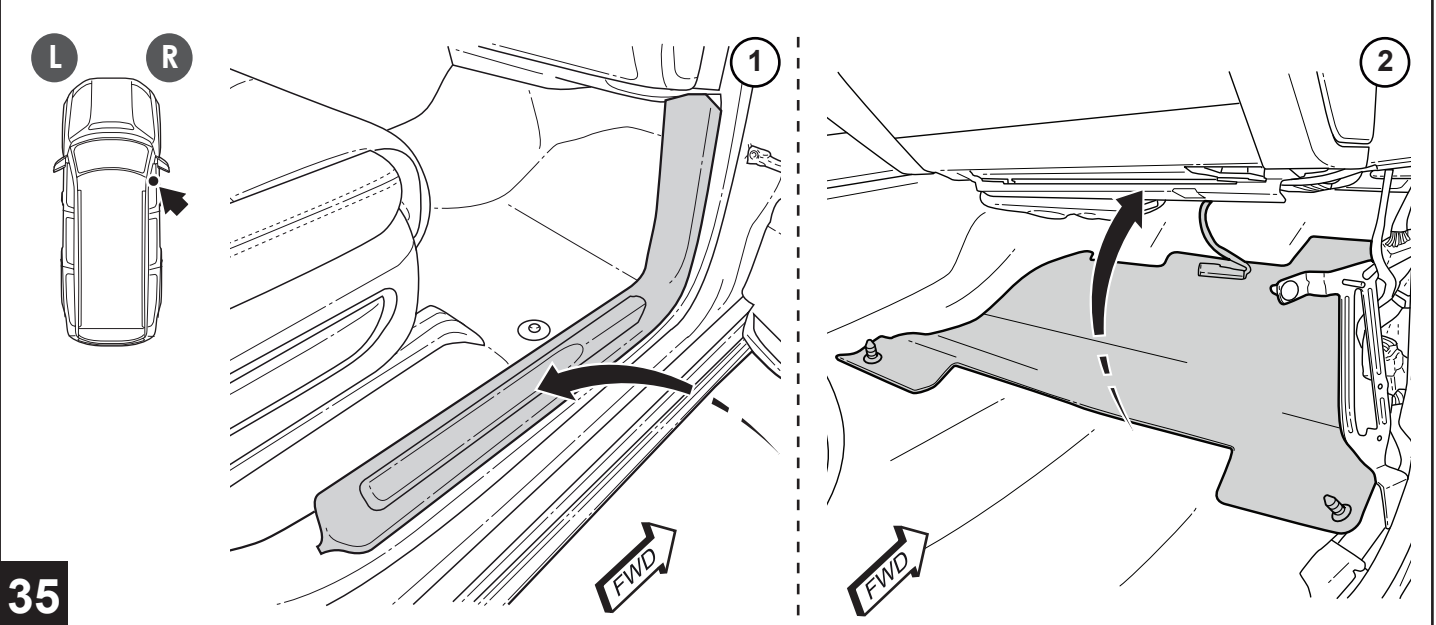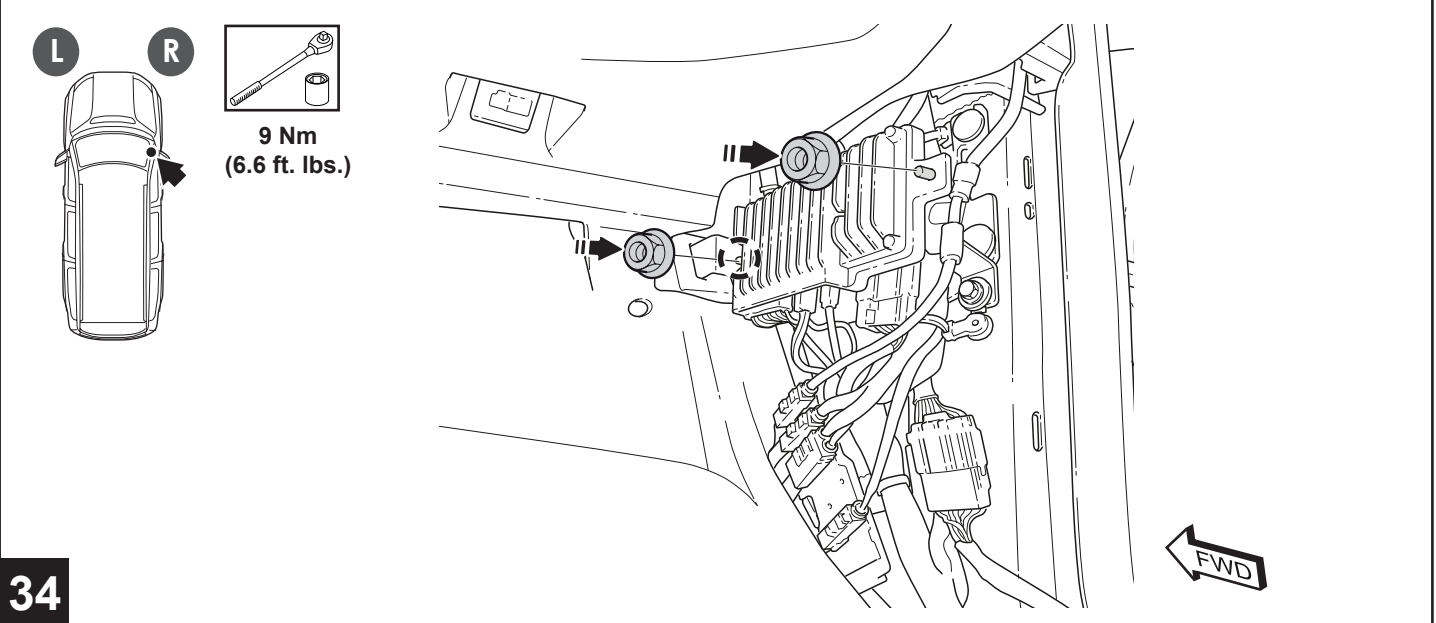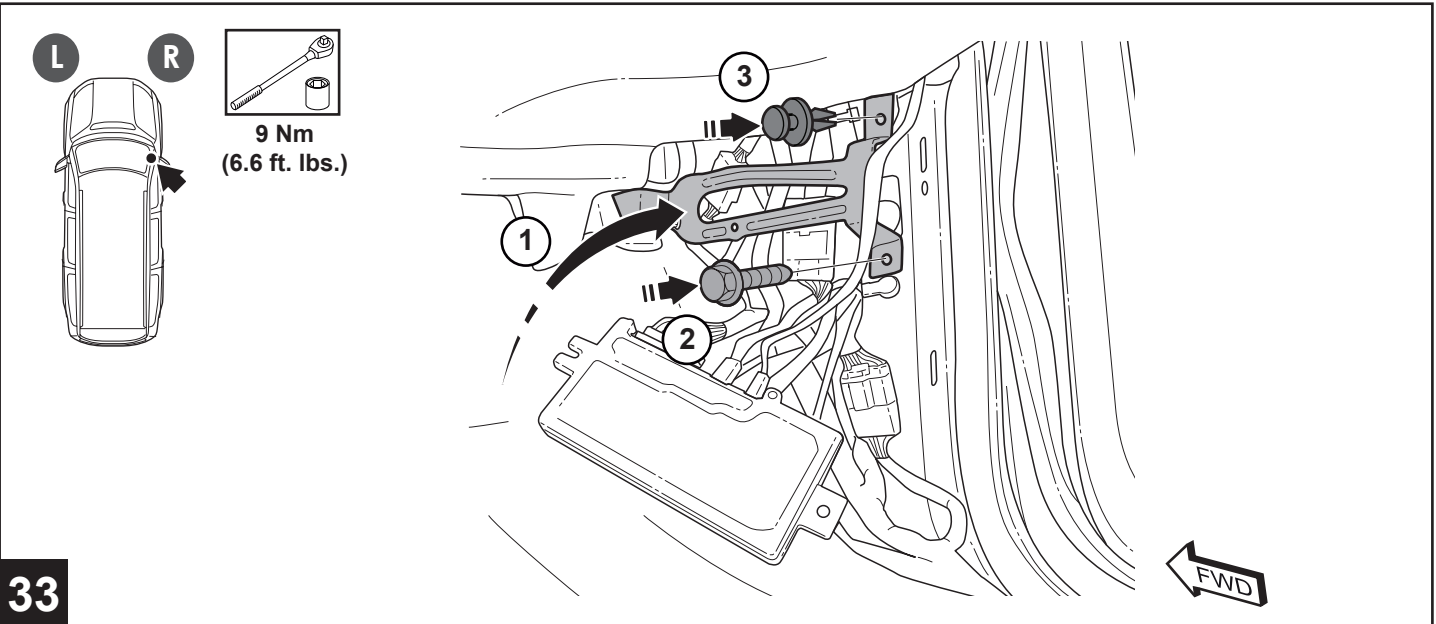



35

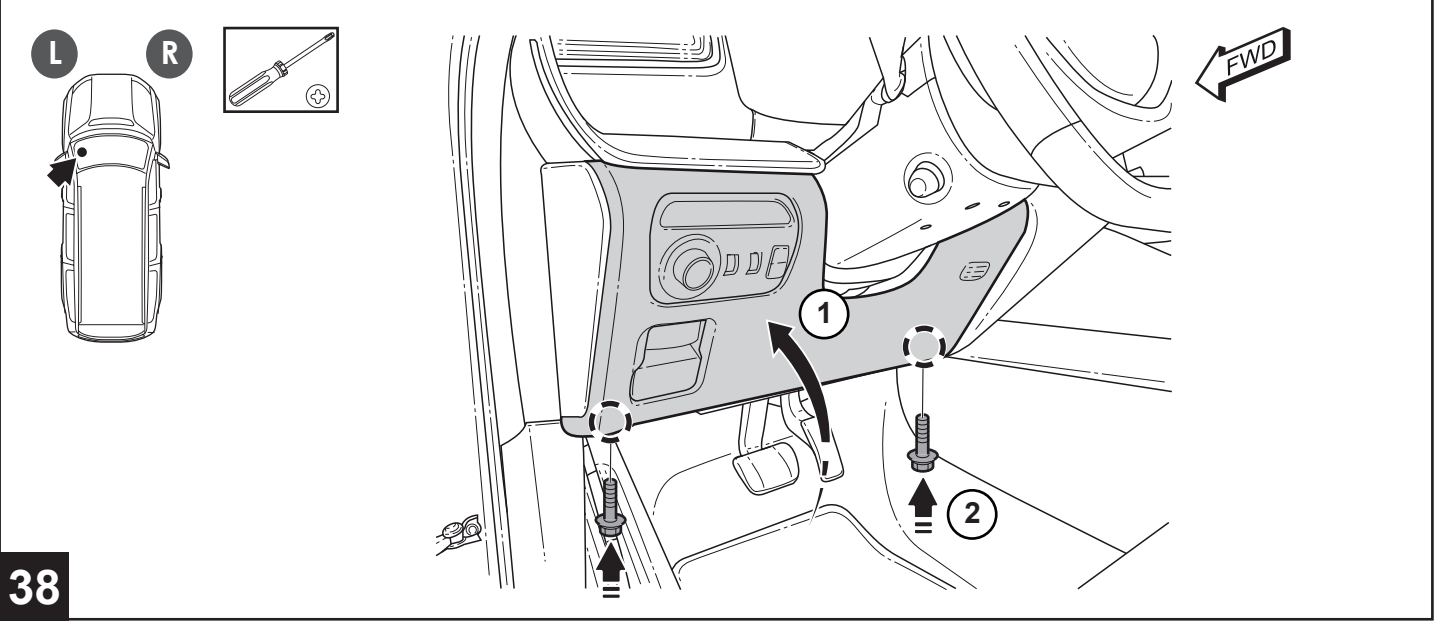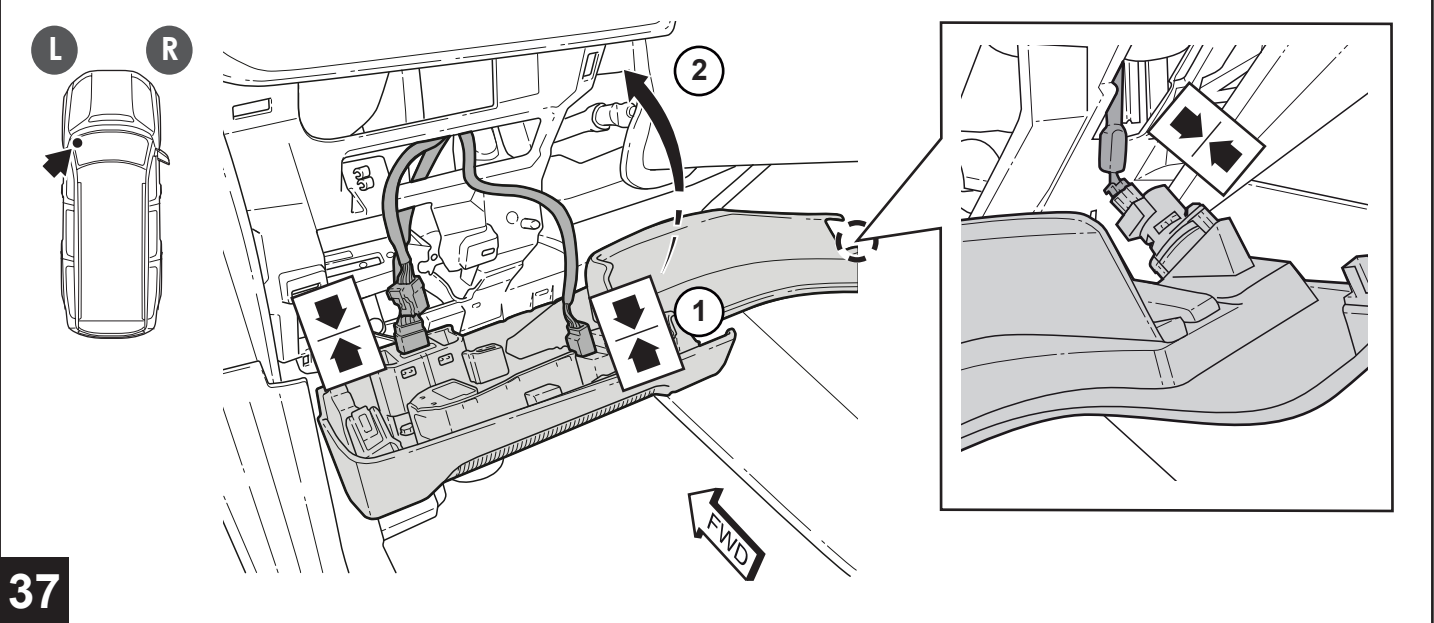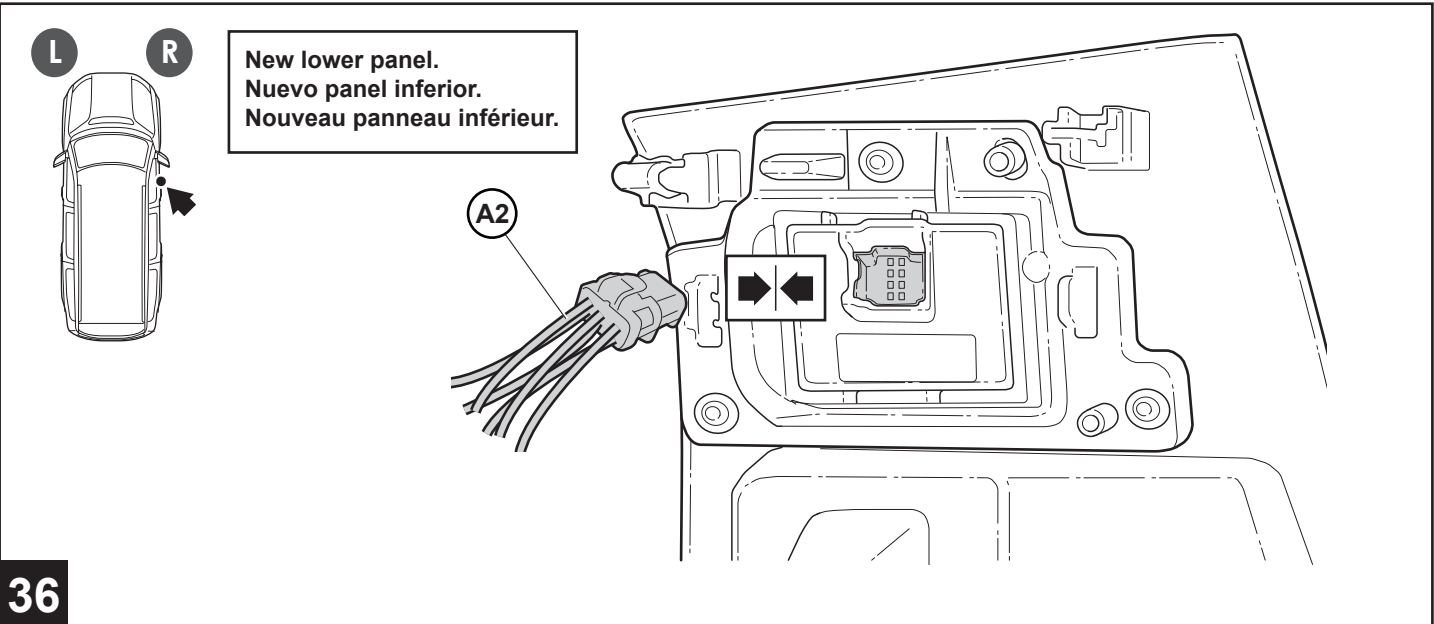


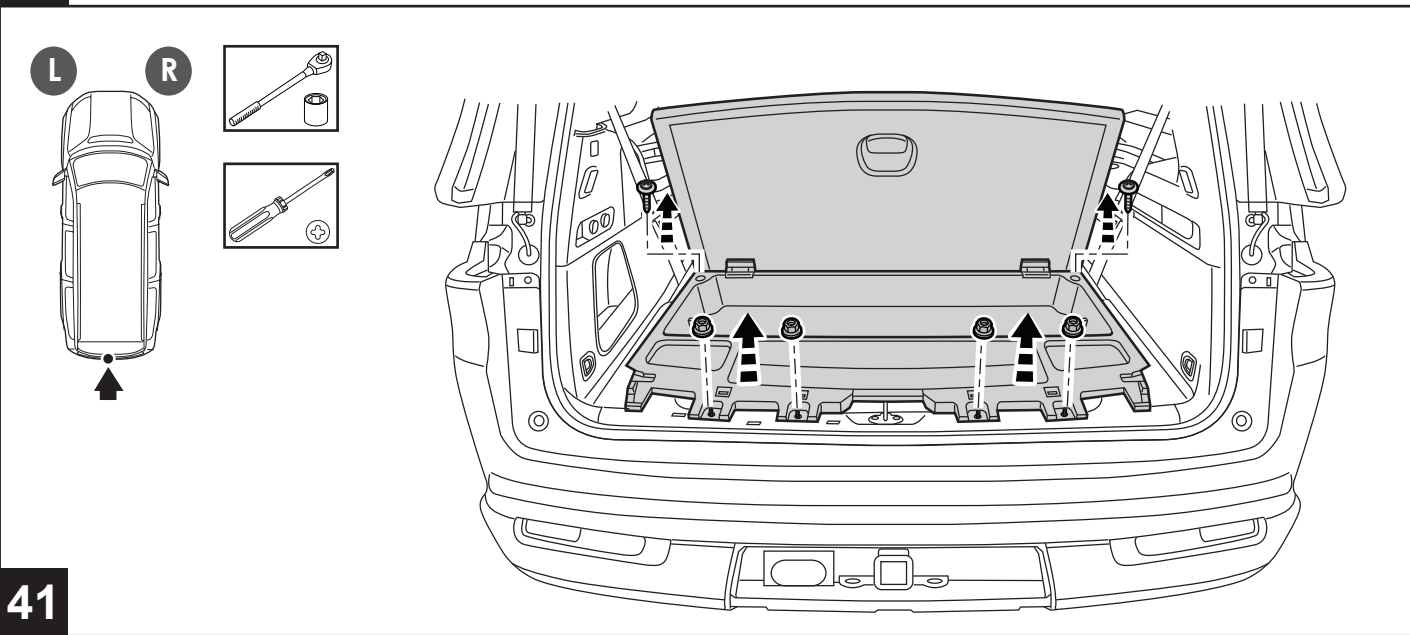
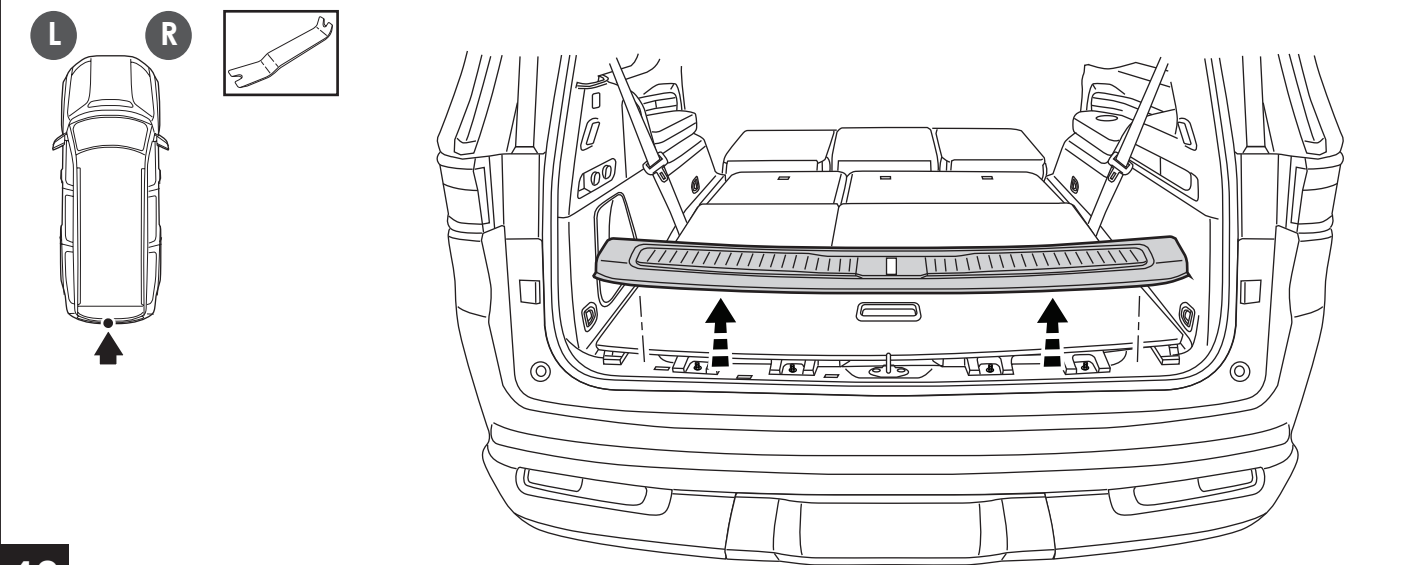
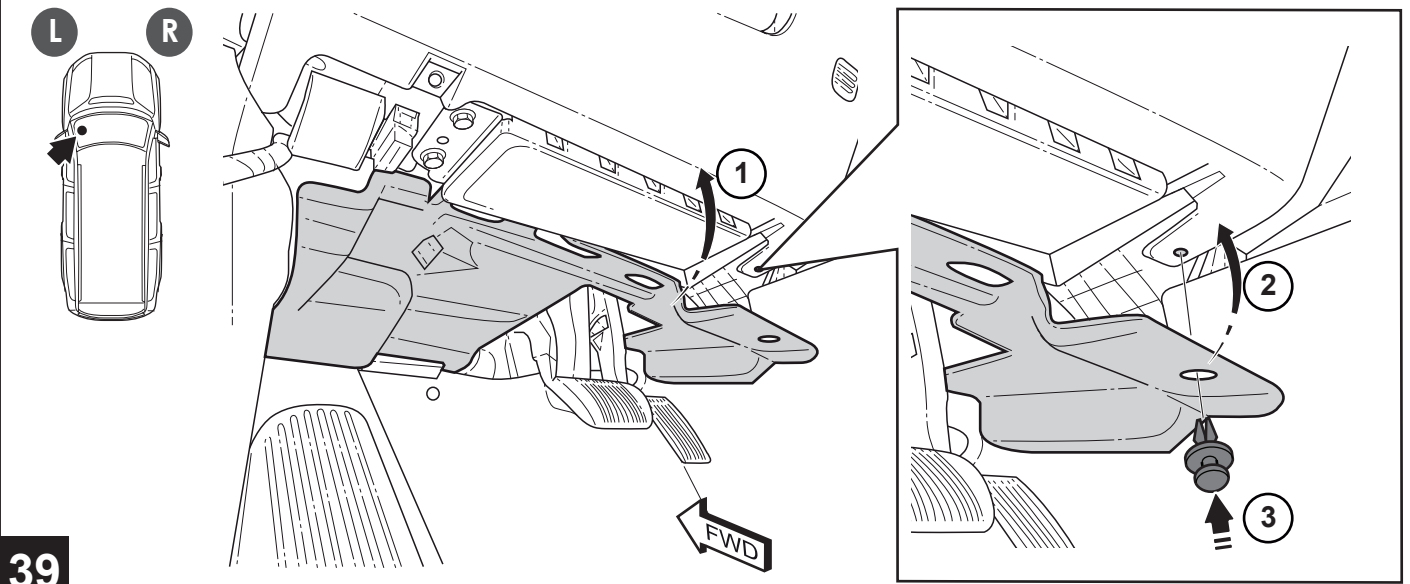


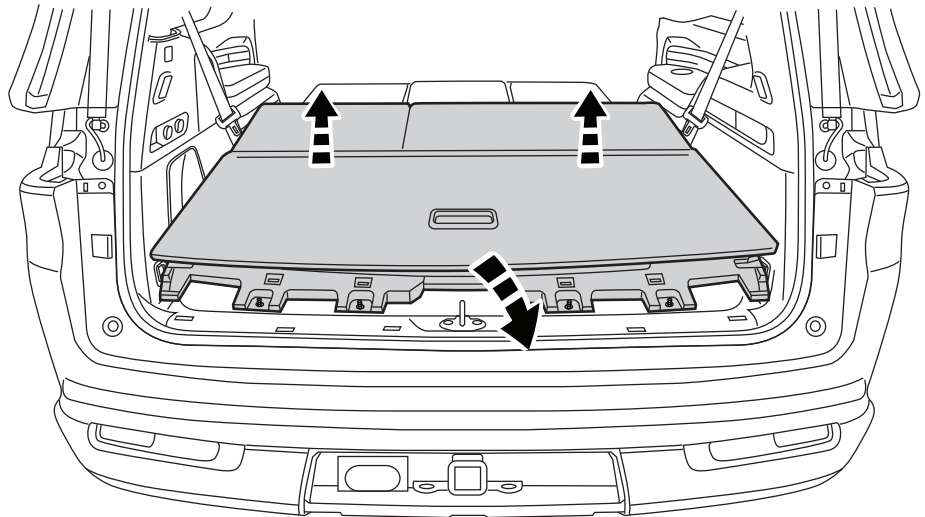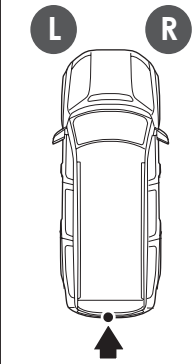




42


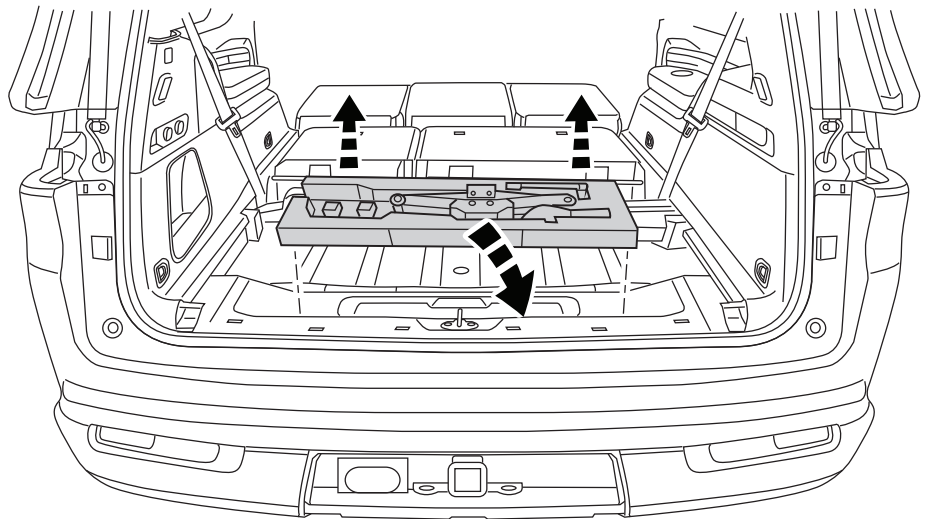
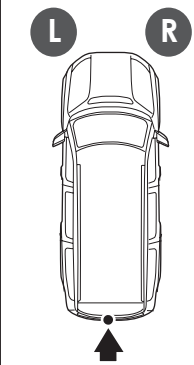




43

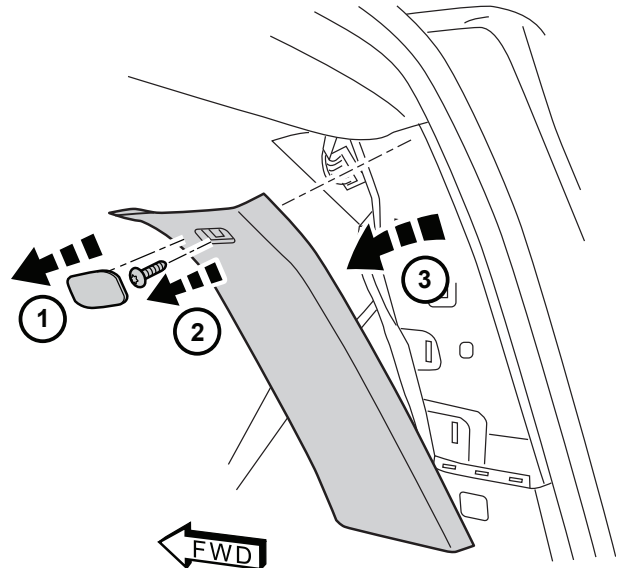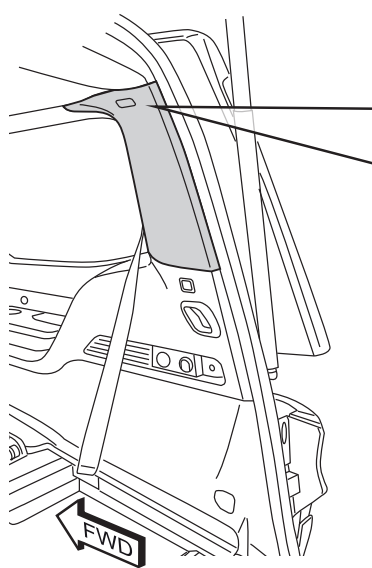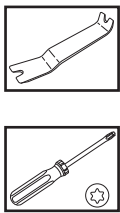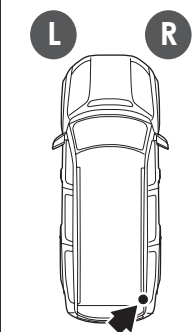



44

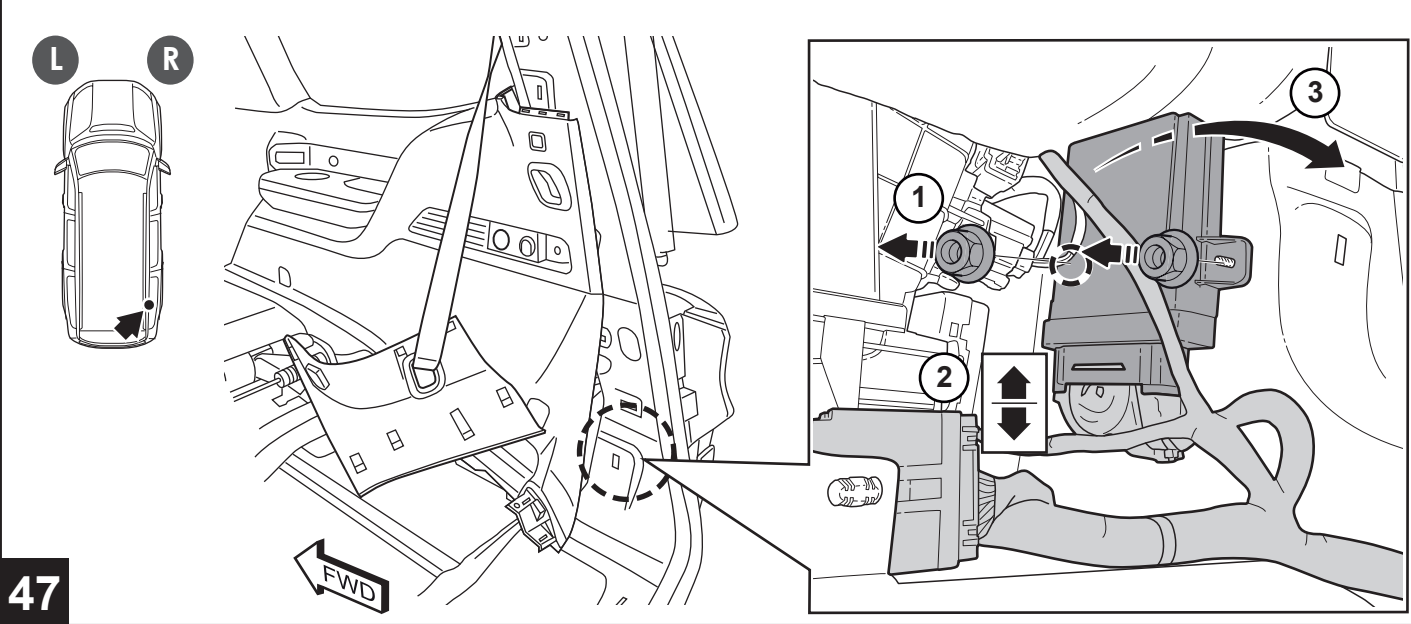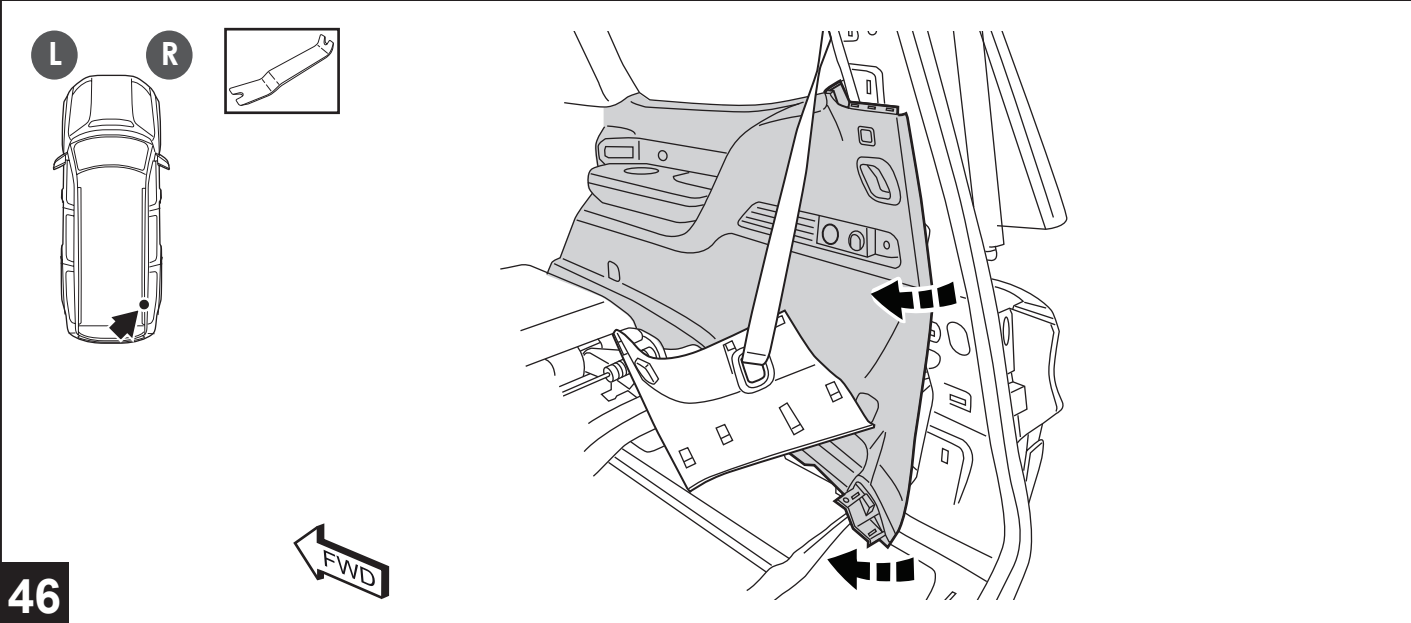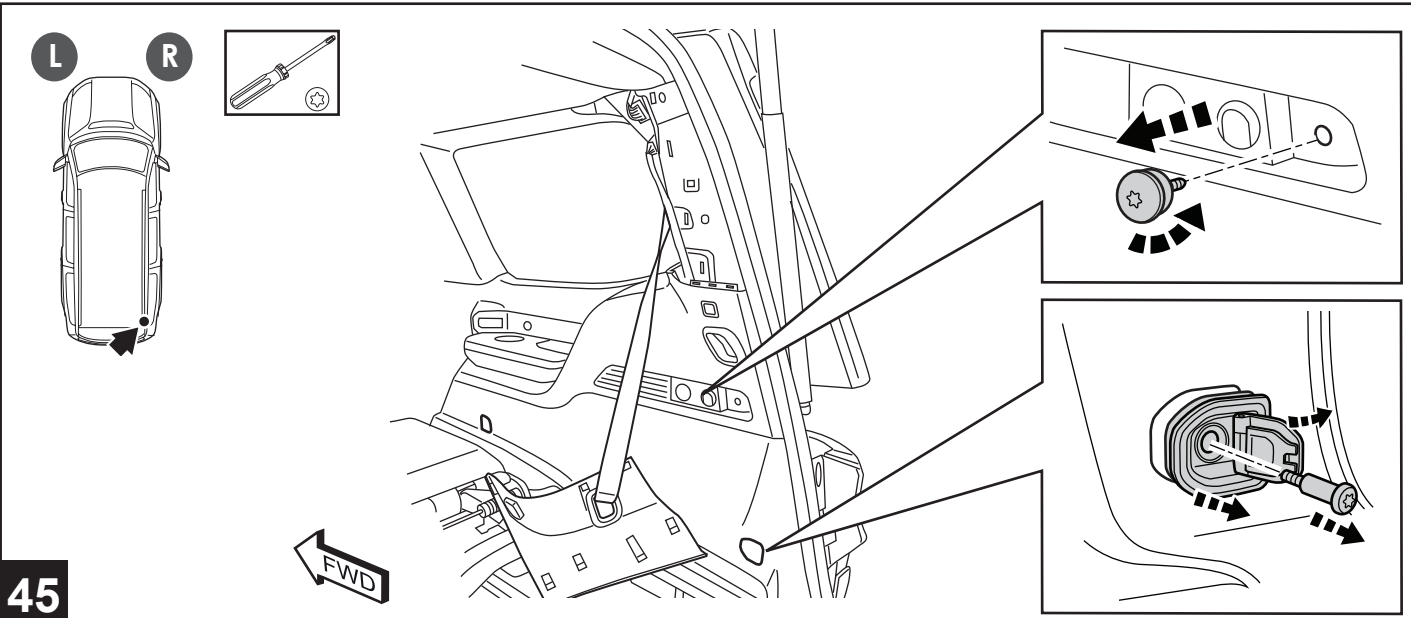

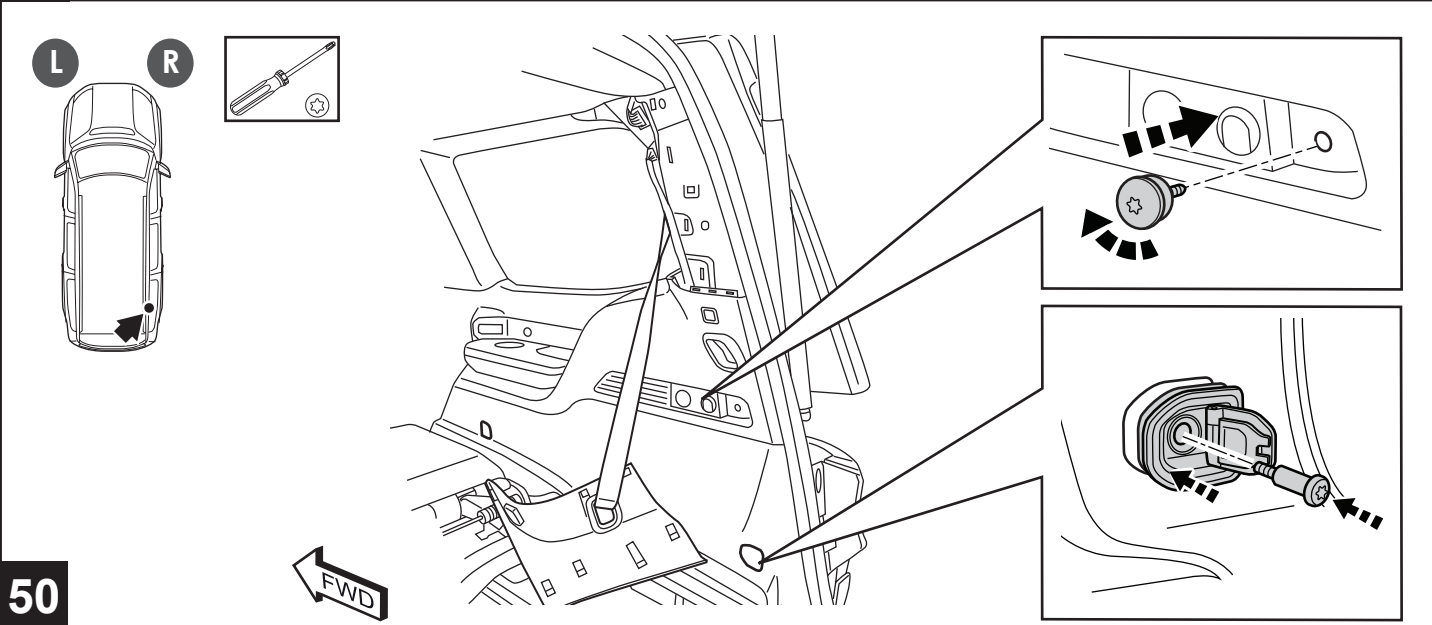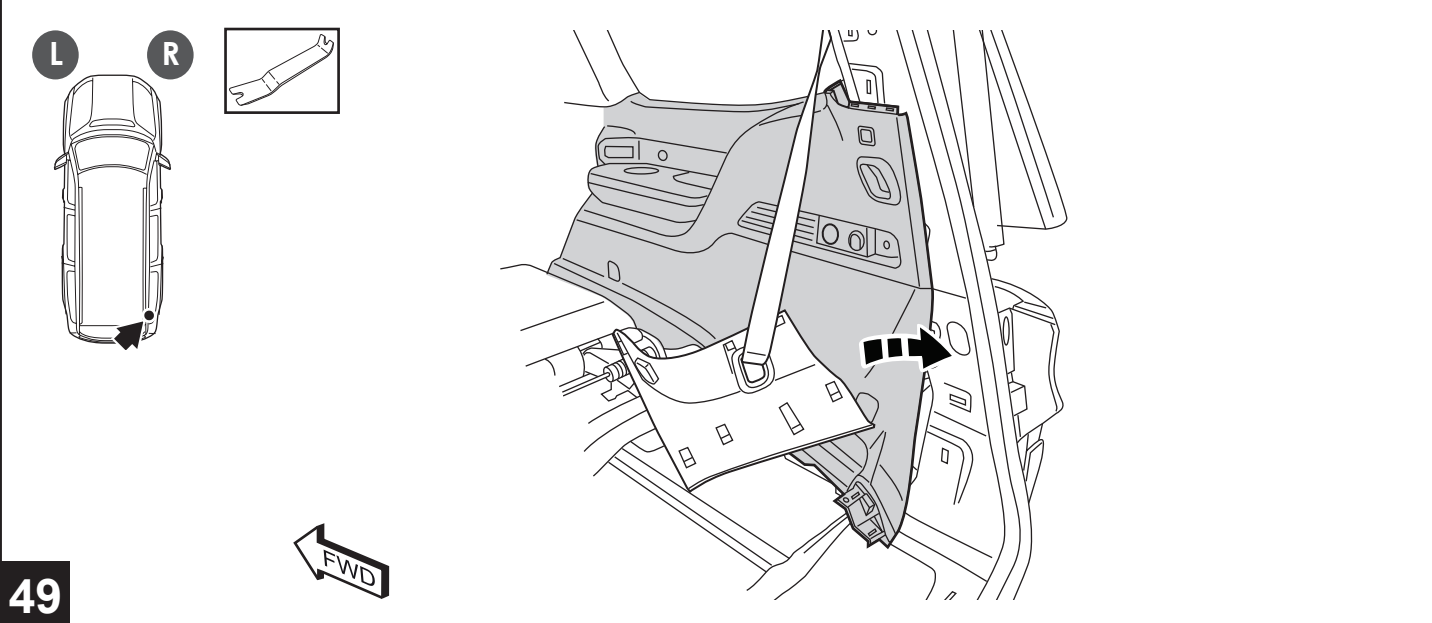
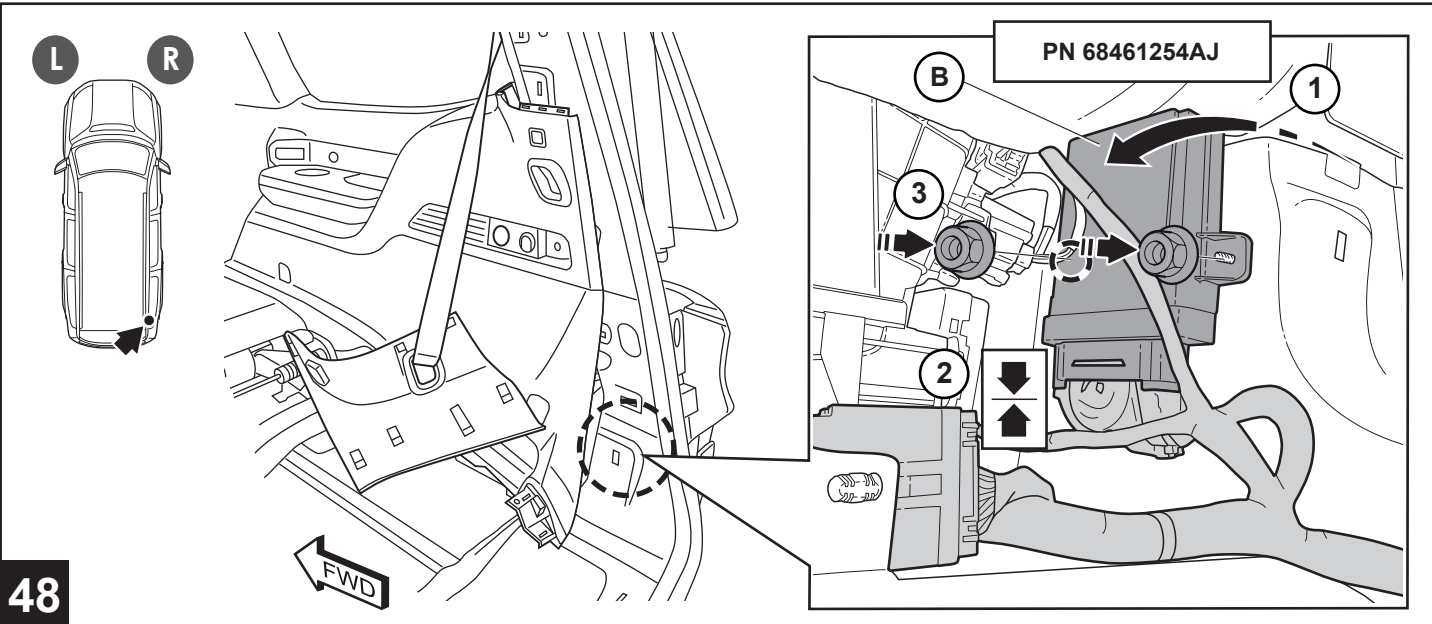


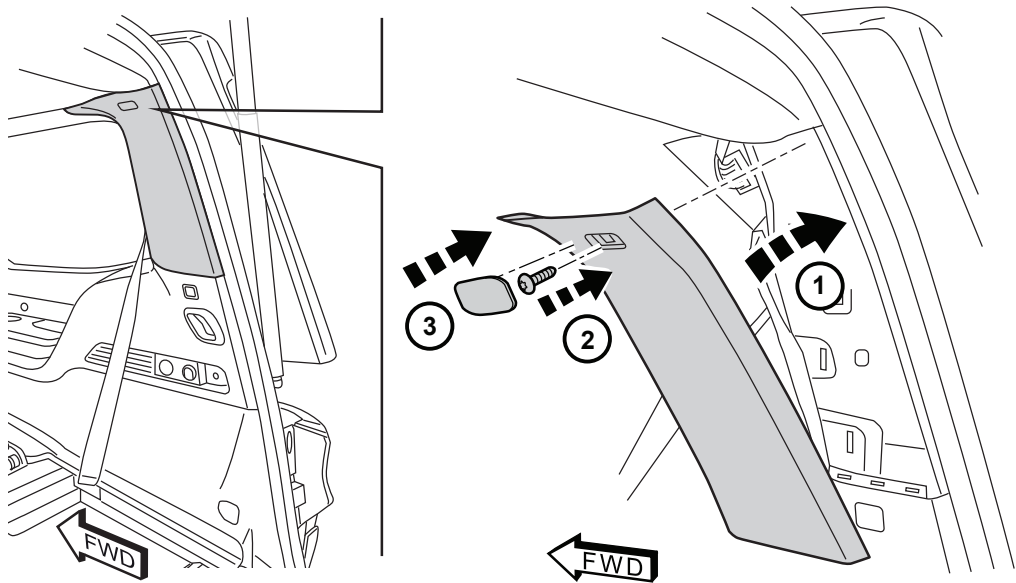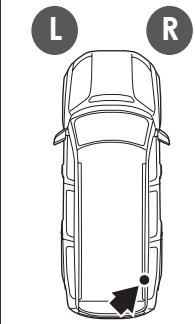




51

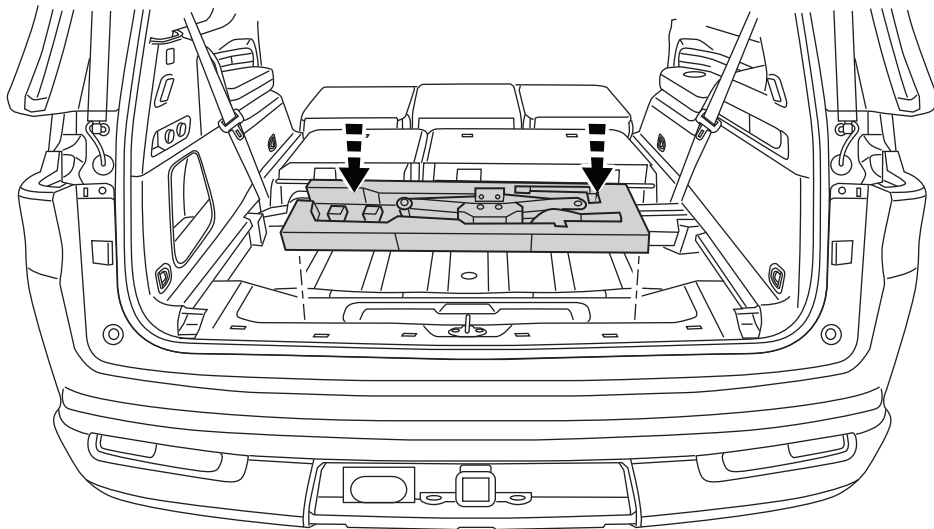
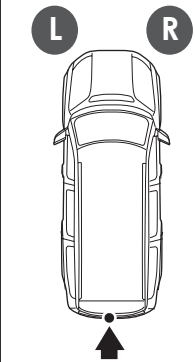


52

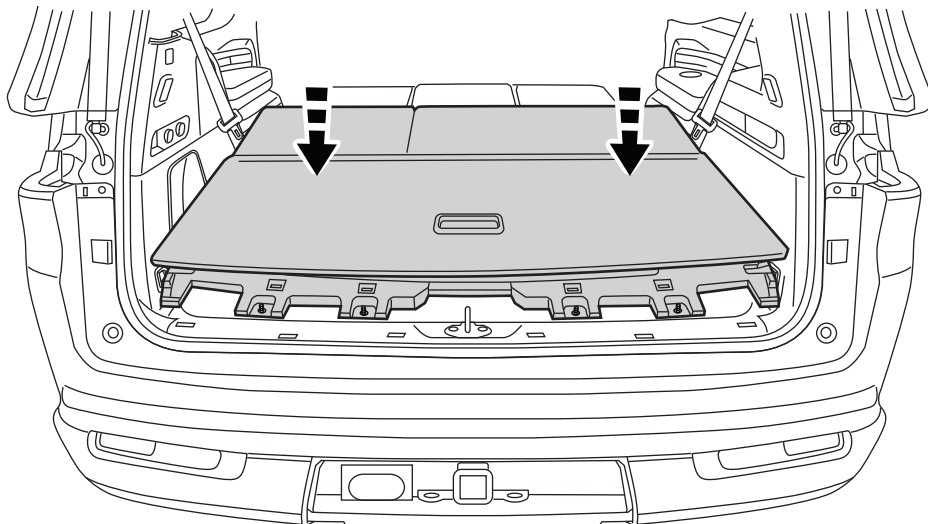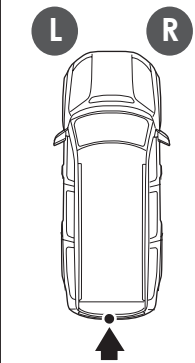

53

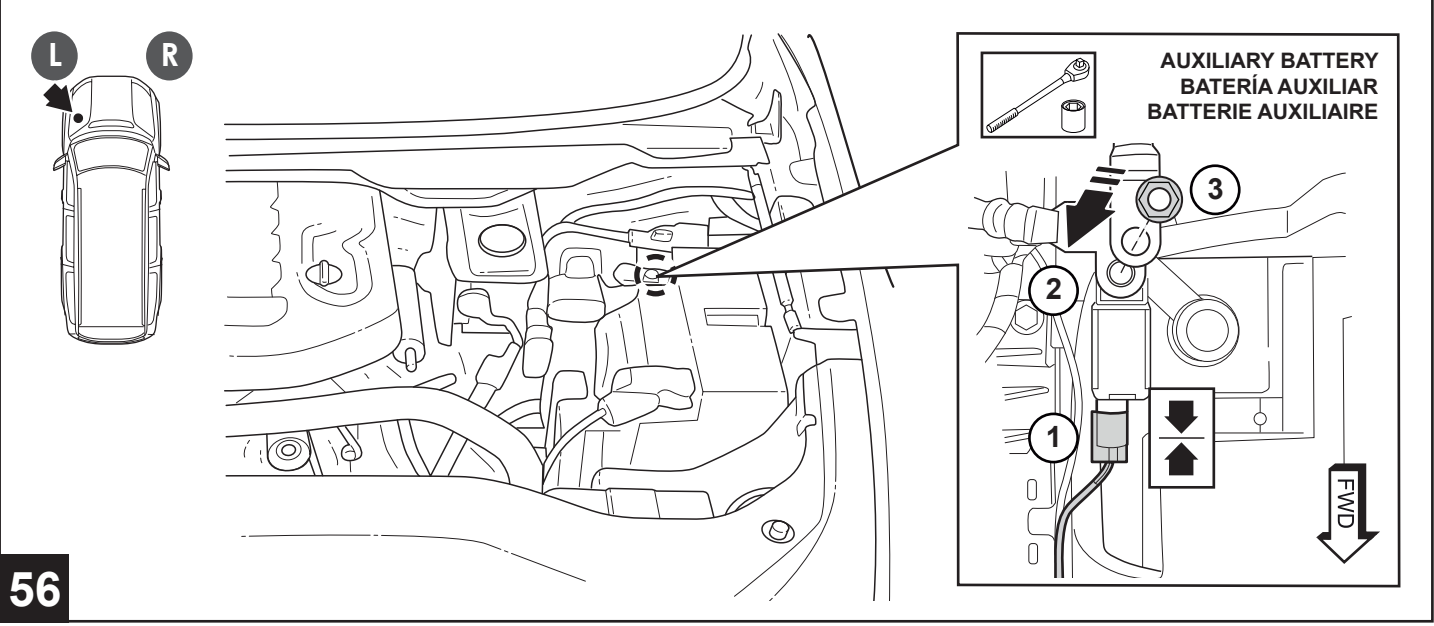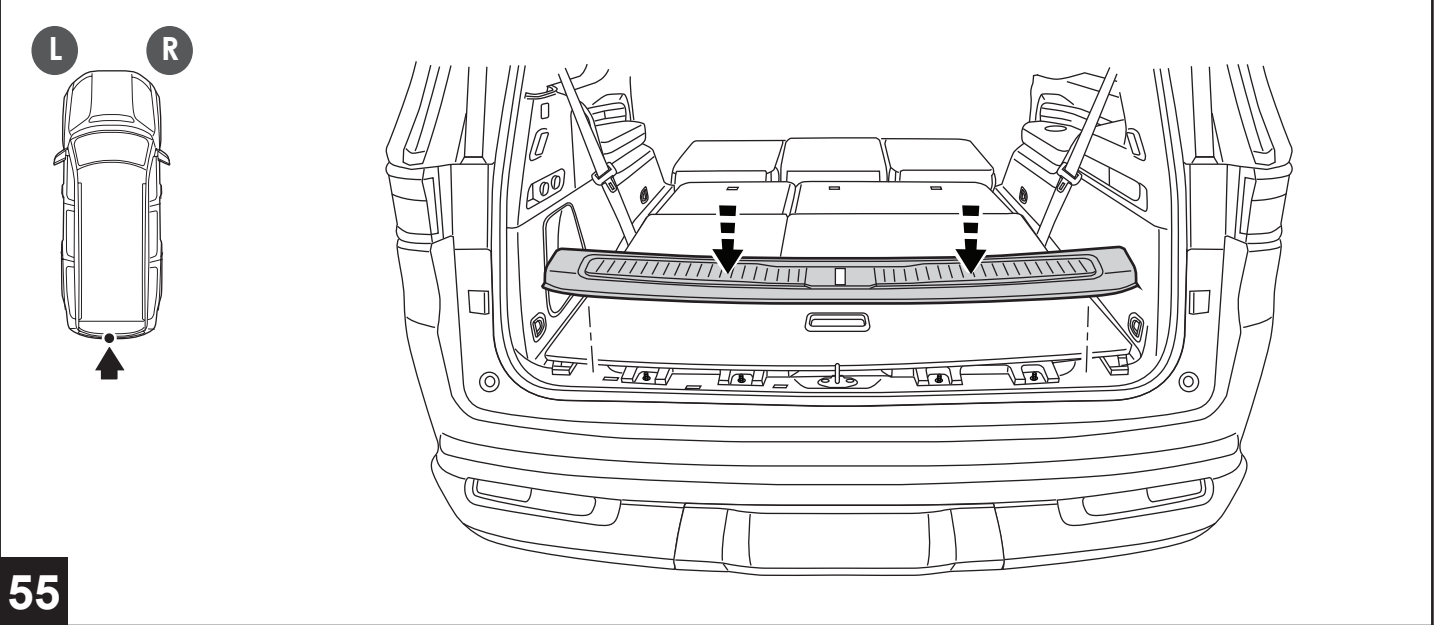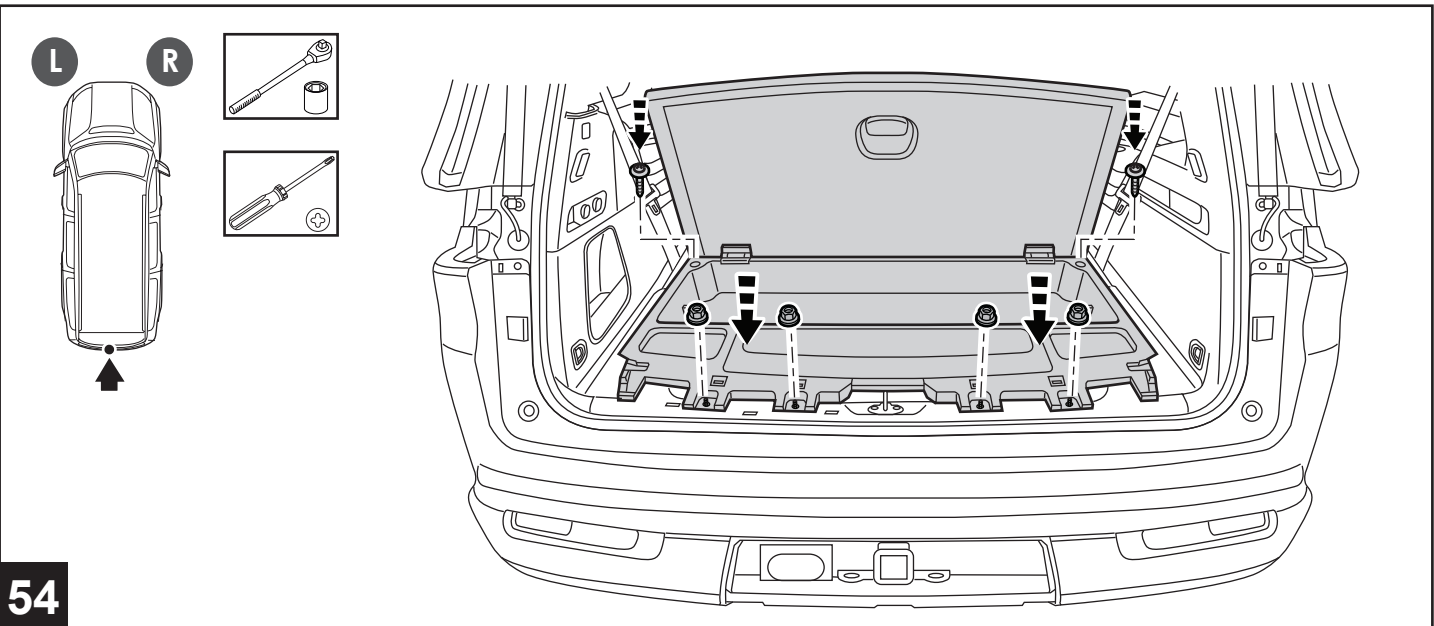

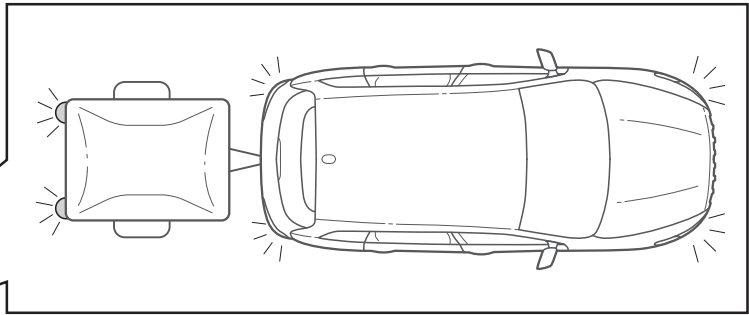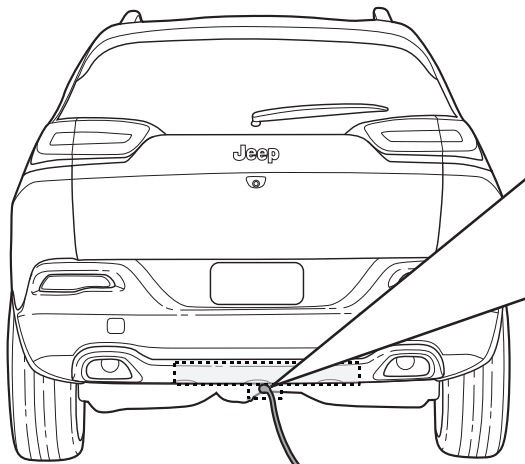

57

- EN** Re-attach the trims and anything else that was removed in reverse order.
NOTE: Ensure harness routed away from exhaust and moving parts.
- ES** Volver a colocar acabados interiores y todo lo que se haya retirado en orden contrario.
NOTA: Comprobar que el mazo de cables está alejado de las piezas del escape y otras móviles.
- FR** Rebrancher, garnitures et tout objet ayant été retiré dans l'ordre inverse.
NB : S'assurer que le câble soit éloigné du tuyau d'échappement et des parties mobiles.

58